


inCube20T 控制柜手册

V1.0.0

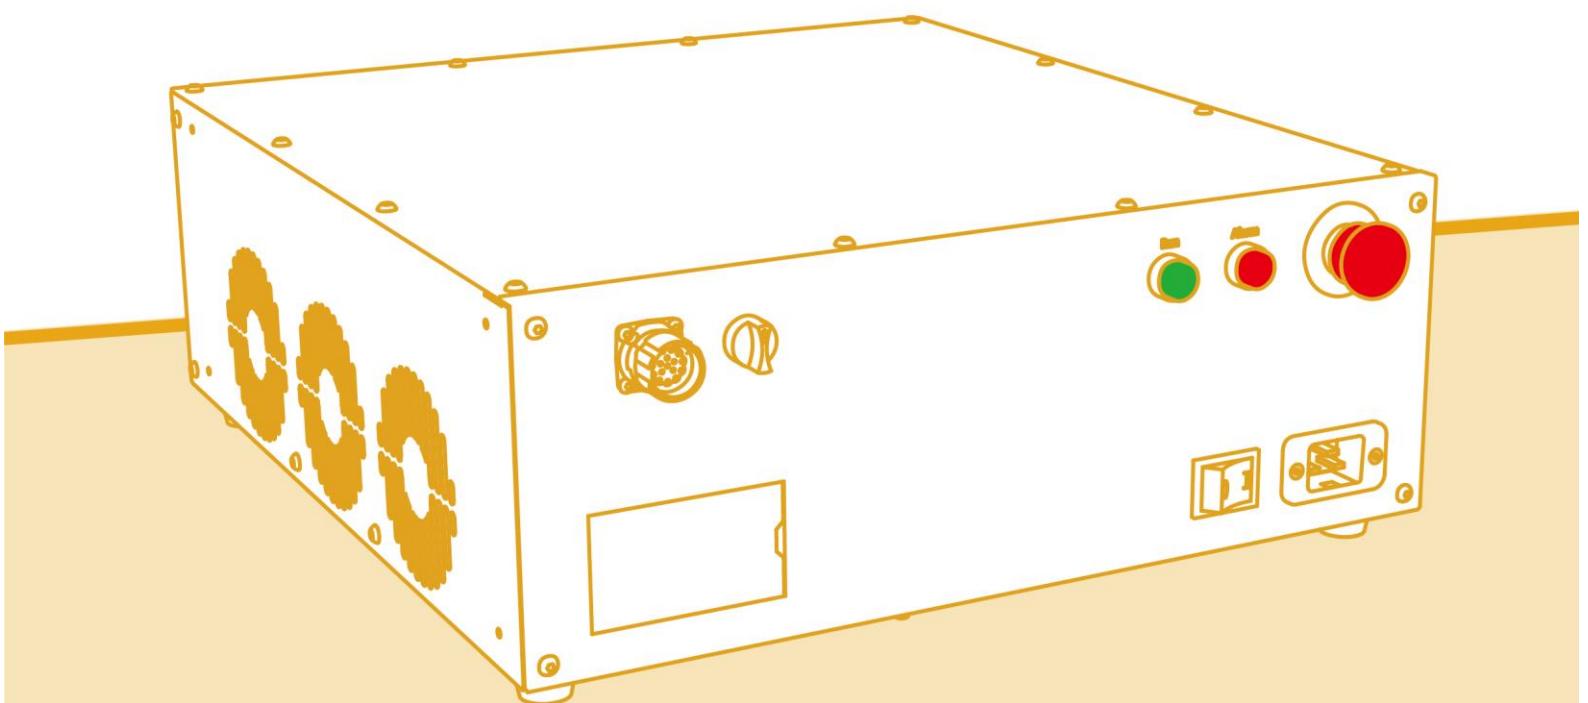

引言

关于本手册

本手册是为了让技术人员快速、正确、安全地安装、使用 inCube20T 控制柜，熟悉相关注意事项以及对控制柜做定期常规维护工作。

操作前提

在操作机器人前，请务必仔细阅读产品的通用安全说明和安全预防措施，用户需在了解安全知识和基础操作知识之后，才可操作机器人。

请在必要时参阅：

- 《AIR4-560C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR7-920C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR8-710C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR10-1210C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR15-950C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR12-1420C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR10-1720C 型工业机器人操作机手册》
- 《AIR-TP 示教器操作手册》
- 《ARL 编程手册》

目标群体

- 操作人员
- 产品技术人员
- 技术服务人员
- 机器人示教员

常见标识含义

手册中出现标识及其含义详见下表 1。

表 1 本文中使用的标识

| 标志 | 含义 |
|---|--|
|  危险 | 如不按照说明进行操作，可能会发生事故，导致严重或致命的人员伤害 |
|  警告 | 如不按照说明进行操作，可能发生事故，导致中等程度伤害或轻伤事故，也可能仅发生物质损失 |

| | |
|---|---------------------------------|
|  | 提示您需要注意的环境条件和重要事项，或快捷操作方法 |
|  | 提示您参阅其他文献和说明，以便获取附加信息或更加详细的操作说明 |

手册说明

本手册内容会有补充和修改，请定时留意我公司网站的“下载中心”，及时获取最新版本的手册。

我公司网站网址：<http://www.peitianrobot.com.cn/>

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

表 2 文档修订记录

| 版本 | 发布时间 | 修改说明 |
|--------|------------|---------|
| V1.0.0 | 2025.06.11 | 第一次正式发布 |

文档编号及版本

文档编号及版本信息见表 3。

表 3 文档相关信息

| | |
|------|---------------------|
| 文档名称 | 《inCube20T 控制柜手册》 |
| 文档编号 | UM-P05110000062-001 |
| 文档版本 | V1.0.0 |

适用安全标准的声明

工业机器人系统设计符合的要求详见表 4。

表 4 适用安全标准的声明

| 标准 | 说明 | 版本 |
|------------|---|------|
| 2006/42/EC | 机械指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2006 年 5 月 17 日颁布的包括对 95/16/EC 进行更改的机械指令 2006/42/EC（新版） | 2006 |
| 2014/30/EU | 电磁兼容指令： | 2014 |

| 标准 | 说明 | 版本 |
|----------------|---|------|
| | 欧洲议会和欧洲理事会于 2014 年 2 月 26 日颁布的、为均衡各成员国之间的电磁兼容性法规的 2014/30/EU 指令 | |
| 2014/68/EU | 压力设备指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2014 年 5 月 15 日颁布的、为均衡各成员国之间的压力设备法规的 2014/68/EU 指令（仅适用于带液压气动式平衡配重的机器人。） | 2014 |
| ISO 13850 | 机械安全： 紧急停机设计原理 | 2015 |
| ISO 13849-1 | 机械安全： 控制系统安全性部件；第 1 部分：一般设计原理 | 2015 |
| ISO 12100 | 机械安全： 一般设计原理、风险评估和减小风险 | 2010 |
| ISO 10218-1 | 工业机器人-安全要求： 第 1 部分：机器人 (提示：内容符合 ANSI/RIAR.15.06-2012, 第 1 部分) | 2011 |
| 61000-6-2 | 电磁兼容性 (EMC)： 第 6-2 部分：专业基本标准；工业环境中的抗扰性 | 2005 |
| 61000-6-4 + A1 | 电磁兼容性 (EMC)： 第 6-4 部分：通用标准；工业环境中的辐射干扰 | 2011 |
| 60204-1 + A1 | 机械安全： 机械的电气装备；第 1 部分：一般性要求 | 2009 |
| IEC 60529 | 外壳防护等级 (IP 代码)： 本标准使用于额定电压超 72.5kv 借助外壳防护电气设备防护等级 | 2001 |

通用安全说明

感谢贵公司购买本公司操作机，本说明资料为安全使用操作机而需要遵守的内容，在使用操作机之前，请务必仔细阅读相关手册，并且在理解该内容的前提下正确使用操作机。

有关操作机的详细功能，请用户通过相关说明书充分理解其规格。

安全注意事项

一般情况下，操作机不能单个进行作业，只有安装上末端执行器，构架起外围设备和系统才可以进行作业。

在考虑其安全性时，不能将操作机独立起来考虑，而应将其置于系统环境中考虑。

在使用操作机时，务必对安全栅栏采取相应措施。

警告、注意和提示

本说明书包括保证操作人员人身安全以及防止操作机损坏的注意事项，并根据它们在安全方面的重要程度，在文中以“警告”和“注意”来叙述，有关补充说明以“提示”来描述。

用户在使用操作机之前，必须熟读这些“警告”、“注意”和“提示”中所叙述的事项。



警告

如果错误操作，有可能造成操作者或其他作业人员死亡或重伤。



提示

如果错误操作，有可能造成操作者或其他作业人员轻伤或损坏设备。

一般注意事项

■ 在连接或断开相关外围设备（如安全栅栏等）和操作机各类信号时，务必确认操作机处于停止状态，以避免错误连接。

■ 不要在下面所示情形下使用操作机。否则，不仅会给操作机和外围设备造成不良影响，而且还可能导致作业人员伤亡：



警告

- 在可燃性环境中使用
- 在爆炸性环境中使用
- 在存在大量辐射的环境中使用
- 在水中或高湿度环境中使用
- 以运输人或动物的目的使用。

- 作为脚架使用（如爬在操作机上面，或悬垂在下面）
- 使用操作机的作业人员应佩戴下面所示的安全用具后再进行作业：
 - 适合于作业内容的工作服
 - 安全鞋
 - 安全帽
 - 根据现场情况不限于增加防护镜、防护口罩等其他保护作业人员安全的防护设备。



提示

进行编程和维护作业的人员，必须通过本公司的相关培训接受适当的培训。

安装时注意事项



警告

- 在搬运和安装操作机时，务必按照本公司手册所示的方法正确进行。如果以错误方法进行作业，有可能由于操作机翻倒而导致作业人员伤亡。
- 安装好后首次使用操作机时，务必以低速进行，然后逐渐加快速度，并确认是否存在异常。

操作时注意事项



警告

- 在使用操作机时，务必确认安全栅栏内没有人员后再进行作业。同时，检查是否存在潜在危险，当确认存在潜在危险时，务必排除危险之后再进行作业。
- 在使用示教器操作时，由于戴上手套操作可能出现操作上失误，因此，务必在摘下手套后再进行作业。



提示

程序和系统变量等信息，可以保存在存储卡等存储介质中。为了预防由于意想不到的事故而引起数据丢失，建议用户定期备份数据。

编程时注意事项



警告

- 编程时尽可能在安全栅栏外进行，因不得已情形而需要在安全栅栏内进行时，应注意下列事项：
 - 仔细查看安全栅栏内情况，确认没有危险后再进入栅栏内部。
 - 要做到随时都可以按下急停按钮。
 - 应以低速运行操作机。
 - 应在确认整个系统的状态后进行作业，避免由于针对外围设备的遥控指令或动作等而导致作业人员陷入危险境地
- 使用操作机的作业人员应佩戴下面所示的安全用具后再进行作业：
 - 适合于作业内容的工作服

- 安全鞋
- 安全帽
- 根据现场情况不限于增加防护镜、防护口罩等其他保护作业人员安全的防护设备。
- 编程时尽可能在安全栅栏外进行，因不得已情形而需要在安全栅栏内进行时，应注意下列事项：
 - 仔细查看安全栅栏内情况，确认没有危险后再进入栅栏内部。
 - 要做到随时都可以按下急停按钮。
 - 应以低速运行操作机。
 - 应在确认整个系统的状态后进行作业，避免由于针对外围设备的遥控指令或动作等而导致作业人员陷入危险境地。



注意

在编程结束后，务必按照规定步骤进行测试运转，此时，作业人员务必在安全栅栏外进行操作。



提示

进行编程和维护作业的人员，务必通过本公司的相关培训。

维护作业时注意事项



警告

- 当接通电源时，部分维护作业有触电的危险，应尽可能在断开操作机及系统电源的状态下进行维护作业；应根据需要指定专业维护人员进行维护操作；维护作业时应避免其他人员接通电源；即使是在必须接通电源后才能进行作业的情况下，也应按下急停按钮后再进行作业。
- 需要更换部件时，请向我公司咨询。
- 客户独自更换部件，可能导致意想不到的事故，致使操作机损坏，作业人员受伤。
- 在进入安全栅栏内部时，要仔细查看整个系统，确认没有危险后再入内。如果存在危险的情况且不得不进入栅栏，则必须把握系统状态，同时要十分小心谨慎。
- 如需更换部件，务必使用本公司指定部件。若使用指定部件以外的部件，有可能导致操作机的损坏。
- 在拆卸电机和制动器时，应采取以起重机吊运等措施后再拆除，以避免操作机手臂等落下。
- 进行维修作业时，因迫不得已而需要移动操作机时，应注意如下事项：
 - 务必确保逃生通道畅通，应在把握整个系统操作情况下再进行作业，以避免操作机和外围设备堵塞退路。
 - 时刻注意周围是否存在危险，做好准备，以便在需要的时候可以随时按下急停按钮。
- 在移动电机和减速器等具有一定重量的部件单元时，应使用起重机等辅助设备，以避免给作业人员带来过大的作业负担。同时，需避免错

误操作，否则可能导致作业人员伤亡。

- 注意不要因为洒落在地面上的润滑油而摔倒，应尽快擦掉落在地面上的润滑油，排除可能发生的危险。
- 在进行作业时，不要将身体任何部位搭放在操作机任何部分，禁止爬在操作机上面，以免造成不必要的人员伤害或对操作机造成不良影响。
- 以下部分会发热，需要注意。在发热情况下迫不得已需要触摸设备时，应准备好耐热手套等保护用具：
 - 伺服电机
 - 减速器
 - 与电机/减速器临近部件
 - 控制柜内部
- 在更换部件时拆下来的零件（如螺钉等），应正确装回其原来部位，如果发现零件不够或者零件有剩余，则应再次确认并正确安装。
- 在进行气动系统、液压系统维修时，务必确保内部压力释放至 0 后再进行操作。
- 更换完部件后，务必按照规定方法进行测试运转。此时，作业人员务必在安全栅栏外进行操作。
- 维护作业结束后，应将操作机周围和安全栅栏内部洒落在地面上的润滑脂、碎片和水等彻底清扫干净。
- 更换部件时，应避免灰尘等异物进入操作机内部。
- 进行维护和修理作业的作业人员，务必接受本公司的培训并通过相关考核。
- 进行维护作业时，应配备适当照明器具，但需要注意不应使该照明器具成为导致新危险的根源。
- 务必参照本说明书进行定期维护，如果不能定期维护，会影响到操作机使用寿命，并可能导致意外事故。

安全预防措施

在运行操作机和外围设备及其组成的操作机系统前，必须充分研究作业人员和系统的安全预防措施，图 1 为工业机器人安全工作示意图。

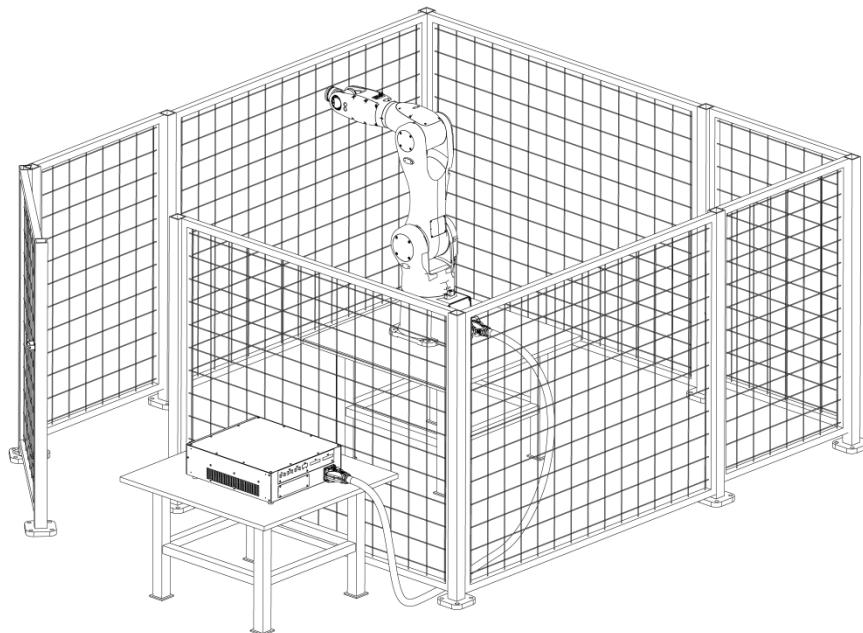


图 1 工业机器人安全工作示意图

作业人员定义

操作机的作业人员主要分为操作员、示教员、维护工程师三种，这三种作业人员需满足的条件描述如下：

操作员

- 进行操作机电源 ON/OFF 的操作；
- 通过操作面板来启动操作机程序；
- 无权进行安全栅栏内的作业。

示教员

- 具备操作员的职能；
- 可以在安全栅栏内进行操作机示教等。

维护工程师

- 具备示教员的职能；
- 可以进行操作机维护（修理、调整、更换等）作业。

作业人员的安全

在进行操作机操作、编程、维护时，操作员、示教员、维护工程师必须注意安全，至少应穿戴下列物品进行作业：

- 适合于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽
- 根据现场情况不限于增加防护镜、防护口罩等其他保护作业人员安全的防护设备。

在运用自动系统时，必须设法确保作业人员安全，进入操作机作业范围是十分危险的，应采取防止作业人员进入操作机动作范围的措施。

下面列出一般性注意事项，请妥善采取确保作业人员安全的相应措施：

- 运行操作机系统的作业人员，应接受本公司的培训并通过相关考核。
- 在设备运行时，即使操作机看上去已经停止，也有可能是因为操作机在等待启动信号而处在即将动作的状态。此状态也应该视为操作机处在操作状态。为了确保作业人员安全，应当以警报灯等的显示或响声等来确认操作机处在操作状态。
- 务必在系统周围设置安全栅栏和安全门，使得不打开安全门，作业人员就不能够进入安全栅栏内。安全门上应该设置互锁开关、安全插销等，以使作业人员打开安全门时，操作机就会停下。
- 外围设备均应电气接地。
- 应尽可能地将外围设备设置在操作机动作范围之外。
- 应采用在地板上画上线条等方式来标清操作机动作范围，使得操作者清楚包括操作机上配备的机械手等工具在内的操作机动作范围。
- 应在地板上设置垫片开关或者安装光电开关等，以便当作业人员将要进入操作机动作范围时，通过蜂鸣器和光等发出警报，使得操作机停下，由此确保作业人员安全。
- 应根据需要，设置一把锁，除负责操作的作业人员外，不能接通操作机电源。
- 在进行外围设备的单个调试时，务必断开操作机的电源。

操作员的安全

操作员无权进行安全栅栏内的作业：

- 不需要操作操作机时，应断开操作机控制柜电源，或者按下急停按钮。
- 应在安全栅栏外进行操作机系统操作。
- 为了防止无关人员误入操作机工作范围，或者为了避免操作员进入危险场所，应设置防护栅栏和安全门。

- 应在操作员伸手可及范围之内设置急停按钮。



提示

操作机控制装置在设计上可以连接外部急停按钮。通过该连接，在按下外部急停按钮时，可以使操作机停止。

示教员的安全

在进行操作机示教作业时，某些情况下需要进入操作机工作范围内，此时尤其要注意安全：

- 在不需要进入操作机动作范围的情况下，务必在操作机动作范围外进行作业。
- 在进行示教作业之前，应确认操作机或外围设备处在安全状态。
- 在迫不得已情况下需要进入操作机动作范围内进行示教作业时，应事先确认安全装置（如急停按钮，示教器紧急自动停机开关等）的位置和状态等。
- 示教员应特别注意，勿使其他人员进入操作机动作范围。
- 在操作机启动前，应充分确认操作机动作范围内没有人员且没有异常后再执行。
- 在示教结束后，务必按照下列步骤执行测试运转：
 - 步骤1. 在低速下，单步执行至少执行一个循环，确认没有异常。
 - 步骤2. 在低速下，连续运转至少一个循环，确认没有异常。
 - 步骤3. 在中速下，连续运转至少一个循环，确认没有异常。
 - 步骤4. 在运转速度下，连续运转一个循环，确认没有异常。
 - 步骤5. 自动运行模式下执行程序。
- 示教员在操作机进行自动运转时，务必撤离到安全栅栏外。

维修工程师的安全

为了确保维修工程师的安全，应充分注意下列事项：

- 在操作机运转过程中，切勿进入操作机动作范围内。
- 尽可能在断开控制装置电源的状态下进行维修作业。应根据需要用锁等来锁住主断路器，以避免其他人员接通电源。
- 在通电中迫不得已的情况需要进入操作机工作范围内时，应在按下控制柜或示教器急停按钮后再进入。此外，作业人员应挂上“正在维修作业”的标牌，提醒其他人员不要随意操作操作机。
- 进行维修作业前，应确认操作机或者外围设备处在安全状态。
- 当操作机动作范围内有人时，切勿执行自动运转。

- 在墙壁和器具等旁边进行作业时，或者几个作业人员距离较近时，应注意不要堵住其他作业人员的逃生通道。
- 当操作机上备有刀具时，以及除操作机外还有传送带等可动器具时，应充分注意这些装置的动作。
- 作业时应在操作面板、操作箱的旁边配置一名熟悉操作机系统且能够察觉危险的人员，使其处在任何时候都可以按下急停按钮的状态。
- 在更换部件或重新组装时，应注意避免异物粘附或者异物混入。
- 在检修控制装置内部时，如要接触到单元、印刷电路板等时，为了预防触电，务必先断开控制装置主断路器的电源，再进行作业。
- 更换部件务必使用本公司指定部件。
- 维修作业结束后重新启动操作机系统时，应事先充分确认操作机动作范围内没有人，操作机及外围设备处于正常状态。

外围设备的安全

程序相关的注意事项

- 为检测出危险状态，应使用限位开关等检测设备，根据该检测设备的信号，视需要停止操作机。
- 当其他操作机或外围设备出现异常时，即使该操作机没有异常，也应采取相应措施，如停下操作机等。
- 如果是操作机与外围设备同步运转的系统，需要特别注意避免相互之间干涉。
- 为了能够从操作机掌控系统内所有设备的状态，可以使操作机和外围设备互锁，并根据需要停止操作机的运转。

机械相关的注意事项

- 操作机系统应保持整洁，并应在不会受到油脂、水、尘埃等影响的环境中使用。
- 不要使用性质不明的切削液和清洗剂。
- 应使用限位开关和机械制动器，对操作机的操作进行限制，以避免操作机和外围设备之间相互碰撞。
- 操作机内不得追加用户电缆和软管等。
- 操作机外安装线缆等时，请注意避免妨碍机械的移动。
- 操作机内电缆露出在外部的机型，请勿进行阻碍电缆露出部分动作的改造。
- 将外部设备安装在操作机上时，应充分注意避免与操作机的其它部分干涉。

- 对于动作中的操作机，通过急停按钮等频繁进行断电停止操作时，会导致操作机故障。

操作机机械安全

操作时的注意事项

通过慢速进给方式操作操作机时，不管在什么样的情况下，作业人员都应保持高度警惕，迅速应对各种问题的发生。

有关程序的注意事项

在多台操作机动作范围相互重叠时，应充分注意避免操作机相互之间干涉。

务必对操作机程序设定好规定的作业原点，创建一个从作业原点开始并在作业原点结束的程序，使得从外边也能清楚看出操作机作业是否已经结束。

机构方面的注意事项

应保持操作机工作环境的清洁，使操作机在不受到油脂、水、尘埃等影响的环境中使用。

末端执行器的安全

在对各类传动装置（气动、液压、电气）进行控制时，在发出控制指令后，应充分考虑指令到实际动作之前的时间差，进行具有一定伸缩余地的控制。

应在末端执行器上设置检测单元，监控末端执行器状态，控制操作机动作。

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 引言 | 1 |
| 通用安全说明 | V |
| 安全预防措施 | IX |
| 目录 | i |
| 1 inCube20T 控制柜概述 | 1 |
| 1.1 工业机器人概览 | 1 |
| 1.2 控制柜基本构成 | 1 |
| 1.3 控制柜基本规格 | 3 |
| 1.4 控制柜标签及含义 | 4 |
| 1.5 控制柜安装环境 | 6 |
| 2 inCube20T 控制柜运输与搬运 | 7 |
| 3 inCube20T 控制柜拆包 | 9 |
| 3.1 拆包方式及顺序 | 9 |
| 3.2 防止运输损坏的再包装 | 10 |
| 3.3 包装材料的安全处置 | 10 |
| 4 inCube20T 控制柜安装与连接 | 11 |
| 4.1 检查项目 | 11 |
| 4.2 安装尺寸 | 11 |
| 4.3 安装方式 | 12 |
| 4.4 控制柜接口 | 13 |
| 4.5 控制柜连接 | 14 |
| 4.6 控制柜电气连接定义 | 16 |
| 5 inCube20T 控制柜接口使用说明 | 19 |
| 5.1 控制柜指示灯说明 | 19 |
| 5.2 控制柜操作按钮说明 | 19 |
| 5.3 控制柜对外接口使用说明 | 20 |
| 6 inCube20T 控制柜安全使用 | 33 |
| 6.1 控制柜接地 | 33 |
| 6.2 机器人系统安全 | 33 |
| 6.3 机器人停止方式 | 34 |
| 7 inCube20T 控制柜启动 | 35 |
| 8 例行维护项目和周期 | 37 |
| 9 常见故障及处理 | 39 |
| 10 存储条件 | 41 |
| 附录 A inCube20T 配件列表 | 43 |
| 附录 B inCube20T 配件说明 | 44 |

1 inCube20T 控制柜概述

1.1 工业机器人概览

工业机器人由下列部件构成（如图 1-1 所示）：

- 操作机
- 控制柜
- 示教器
- 连接（供电）线缆等

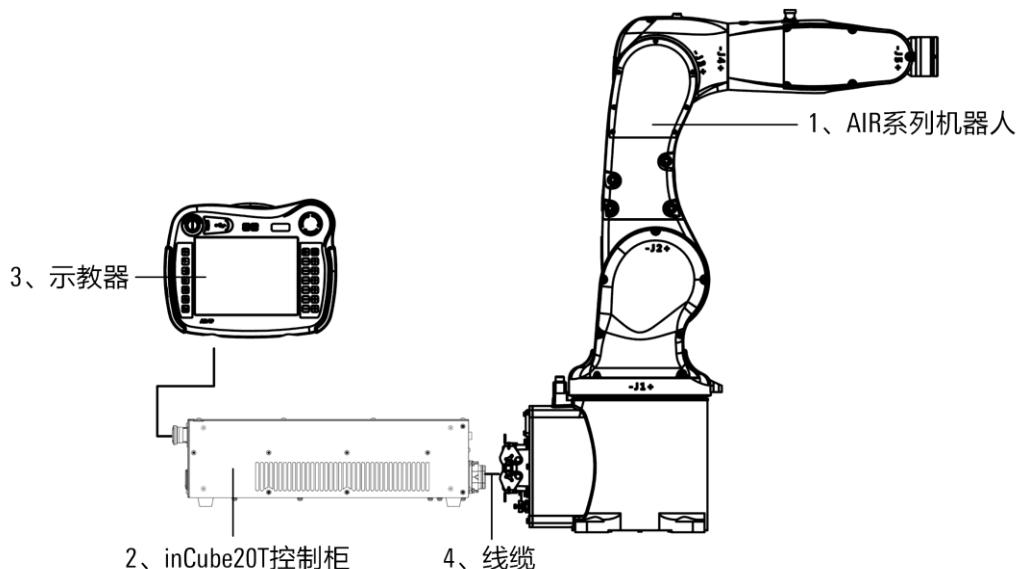


图 1-1 机器人系统的构成

机器人本体

机器人本体，是指机器人系统中用来抓取或移动物体（工具或工件）的机构，也称为操作机。

控制柜

控制柜中安装了控制机器人所需的电气设备，包括电机驱动器、安全模块、电源模块、运动控制模块等部件，并提供与机器人本体以及其它外部设备的连接接口。

示教器

示教器与机器人控制柜的主控制系统连接，用于远程操控机器人手动自动运行、记录运行轨迹、显示回放或记录示教点并根据示教点编程。

1.2 控制柜基本构成

控制柜中安装了控制机器人所需的电气设备，包括电机驱动器、安全模块、运动控制模块等部件，并提供与机器人本体以及其它外部设备的连接接口。控制柜外观及其各个部分名称如图 1-2~图 1-4 所示。

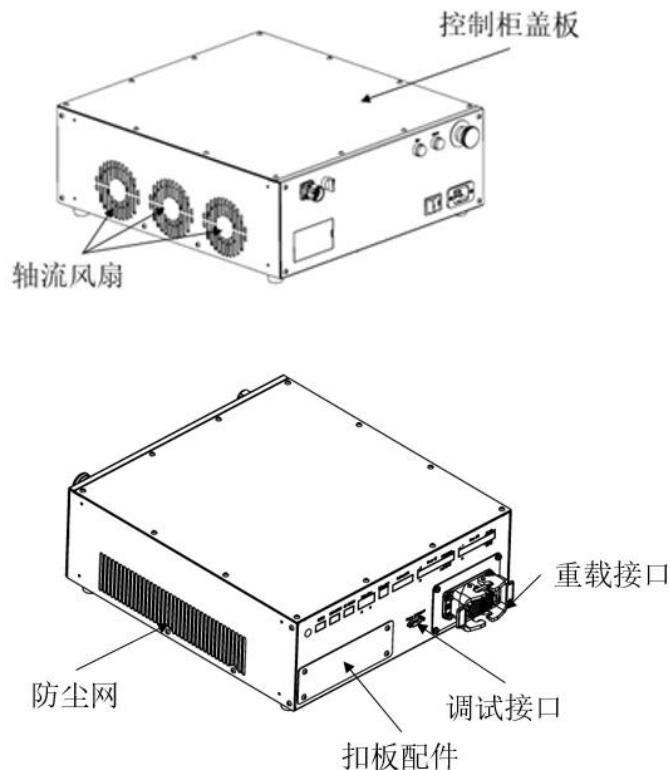


图 1-2 控制柜外观

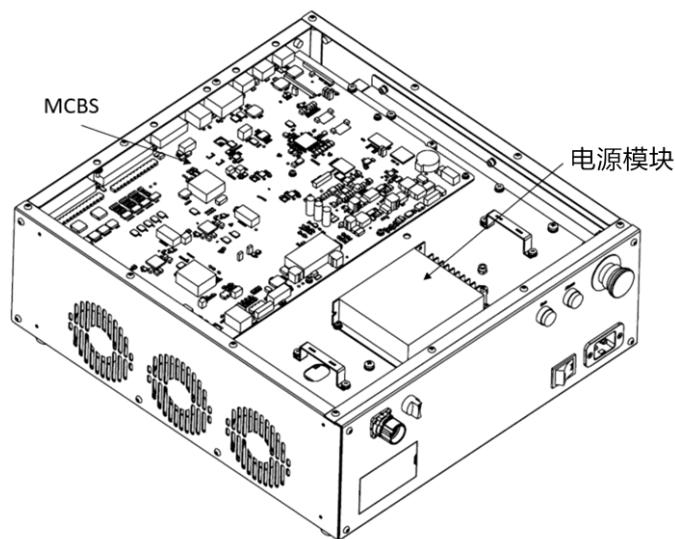


图 1-3 上腔内部器件示意图

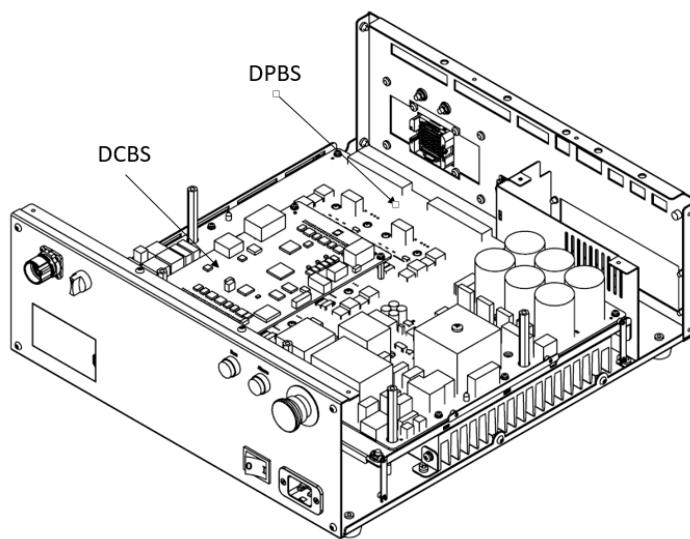


图 1-4 下腔内部器件示意图

1.3 控制柜基本规格

inCube20T 型控制柜的各项基本规格见表 1-1:


表 1-1 inCube20T 型控制柜基本规格

| 名称 | 特性 | |
|---------|-----------------|-----------|
| 柜体类型 | 19 寸机柜 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量 | 20kg | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 轴数 | 6 轴, 可外扩伺服轴 2 轴 | |
| 噪音 | 50dB (A) | |
| 额定电源电压 | AC220V ± 10% | |
| 电源频率 | 49Hz~61Hz | |
| 满载功率 | 2.2KVA | |
| 熔断电流 | 10A | |
| 振动工况 | 工作 | 运输 |
| 振动加速度 | 0.5g | 6g |
| 振动频率 | 4Hz~120Hz | 5Hz~500Hz |
| 冲击加速度 | 2.5g | 300g |
| 冲击波形/周期 | 半正弦/11ms | 锯齿波/9ms |
| 工作温度 | 0°C~45°C | |
| 温度变化率 | <1.1K/min | |


| 名称 | 特性 |
|------|---|
| 储存温度 | -25°C~60°C |
| 工作湿度 | ≤80%RH |
| 储存湿度 | ≤90%RH |
| 海拔 | 海拔 1000m 下正常工作 海拔 1000m~4000m 降额 5%/1000m 使用 |

1.4 控制柜标签及含义


inCube20T 型控制柜共包含 5 种标签，各标签具体位置请参考图 1-5。

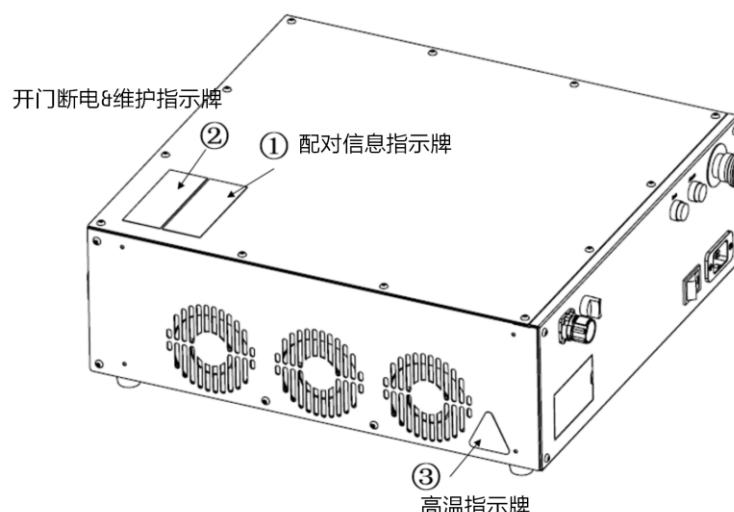

(a)

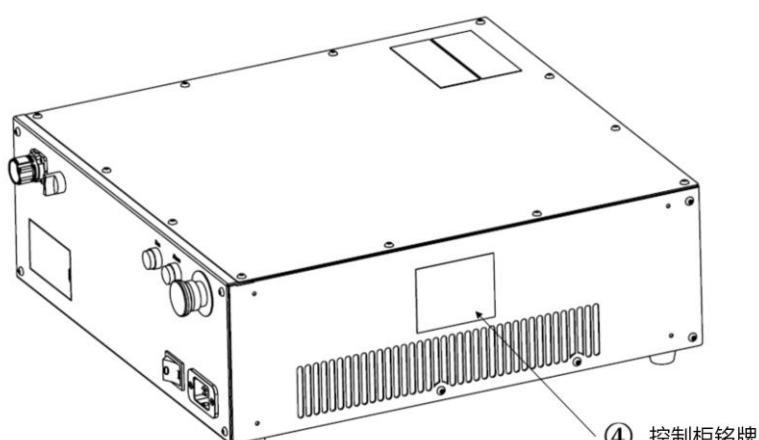

(b)

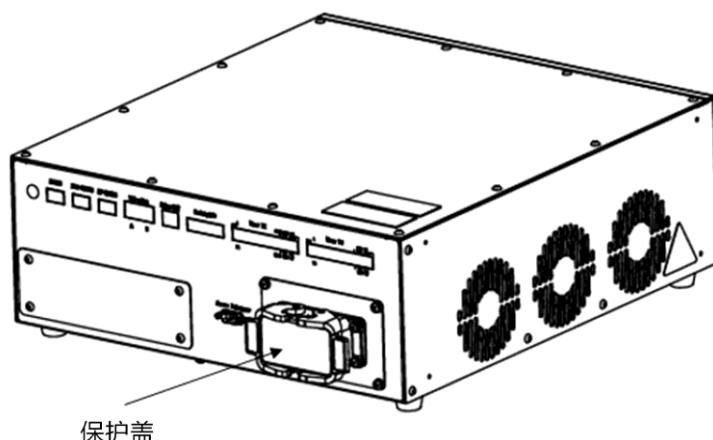

(c)

图 1-5 控制柜所含标签位置示意图

各标签所代表的含义分别如下所述：

① 配对信息指示牌

配对信息指示牌如图 1-6 所示。



图 1-6 配对信息指示牌

② 开门断电&维护指示牌

开门断电&维护指示牌如图 1-7 所示。



图 1-7 开门断电&维护指示牌

③ 高温标识

在贴有高温标识（见图 1-8）的地方可能发热，看到该标识，应予以注意，避免被烫伤。如若在发热状态下因不得已要触摸设备，请务必使用耐热手套等保护用具再触碰。



图 1-8 控制柜高温标识

④ 控制柜铭牌

控制柜铭牌如图 1-9 所示，铭牌上标明了该控制柜的型号、序列号、重量、生产日期等相关信息。

配天机器人技术有限公司
Peitian Robotics Technology Co., Ltd.

| 型号 | Type |
|------|-------------------|
| 产品号 | Product No. |
| 序列号 | Serial No. |
| 生产日期 | Date |
| 重量 | Weight |
| 电源电压 | Supply Voltage |
| 电源频率 | Frequency |
| 满载电流 | Full-load Current |

图 1-9 控制柜铭牌

1.5 控制柜安装环境

- 环境温度要求为 0°C~45°C。
- 相对湿度要求为 20%~80% RH。
- 安装环境中的灰尘、油雾、水汽保持在最小限度。
- 环境必须没有易燃、易腐蚀液体或气体。
- 设备安装要求远离撞击和震源。
- 控制柜与周围安装环境至少保持 20cm 的散热距离。

2 inCube20T 控制柜运输与搬运

搬运姿态

- 确保控制柜面板上所有连接器均被拔下。
- 确保控制柜以水平姿态搬运。

叉车搬运

搬运时控制柜下方放置搬运托盘，参考图 2-1。

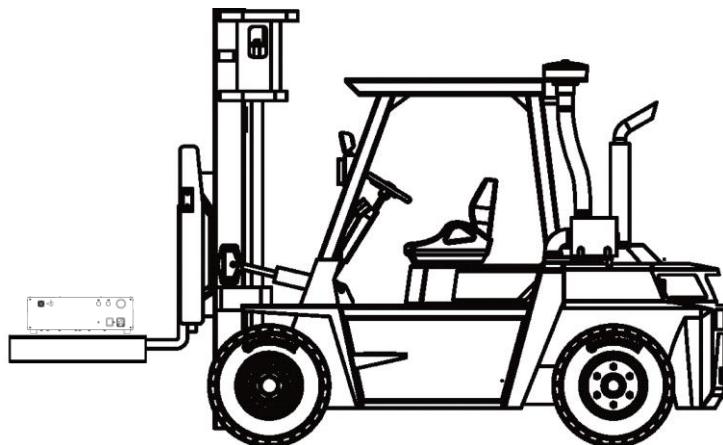



图 2-1 控制柜叉车搬运示意图

3 inCube20T 控制柜拆包

3.1 拆包方式及顺序

inCube20T 控制柜以及 ARCSP-AIR_TP 示教器拆包装箱示意图如图 3-1 所示，图中各部分的名称详见表 3-1。

表 3-1 控制柜以及示教器包装箱各部分名称

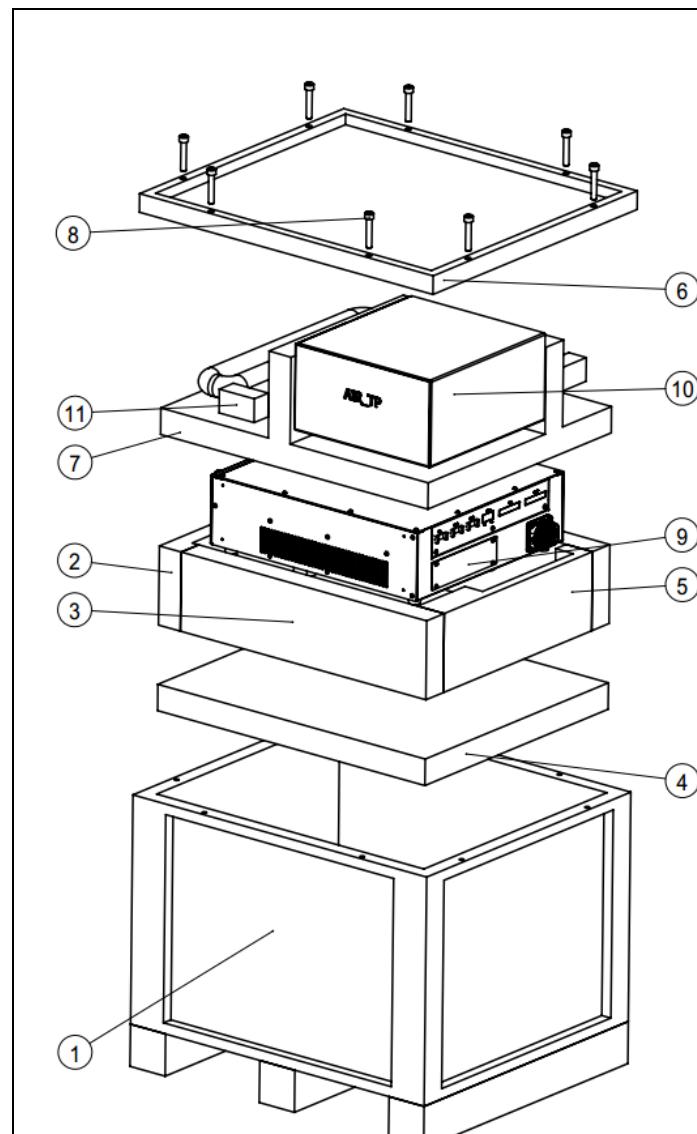

| 序号 | 名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 箱体 |
| 2 | 珍珠棉-机柜-1 |
| 3 | 珍珠棉-机柜-2 |
| 4 | 珍珠棉-机柜-底 |
| 5 | 珍珠棉-机柜-3 |
| 6 | 木箱盖 |
| 7 | 珍珠棉-机柜-盖 |
| 8 | 内六角圆柱头螺钉 M10 × 80 |
| 9 | inCube20T 控制柜 |
| 10 | ARCSP-AIR_TP 示教器-包装 |
| 11 | 电缆 |

图 3-1 控制柜及示教器拆包装箱示意图

inCube20T 控制柜以及 ARCSP-AIR_TP 示教器包装箱打开方式为：

步骤1. 拆卸下盖板①，如图 3-1 所示，可观察到底座内部线缆。

步骤2. 检查线缆与固定板固定处是否有磨损或损坏。

步骤3. 使用 16MM 内六角扳手将内六角圆柱头螺钉 M10 × 80⑧从木箱盖⑥拆下，打开木箱盖⑥。

步骤4. 向上取出 ARCSP-AIR_TP 示教器-包装⑩与电缆⑪放于一旁待安装使用。

步骤5. 向上取出珍珠棉-机柜-盖⑦。

步骤6. 向上取出 inCube20T 控制柜⑨，放于一旁待安装使用。

步骤7. 将 inCube20T 控制柜以及 ARCSP-AIR_TP 示教器取出后，需对包装箱各部件进行妥当保存，以备运输时再包装使用。

3.2 防止运输损坏的再包装

inCube20T 控制柜以及 ARCSP-AIR_TP 示教器再包装箱示意图如图 3-1 所示，图中各部分的名称详见表 3-1。

为防止运输损坏，需使用原包装箱进行再包装，包装过程为：

步骤1. 将珍珠棉-机柜-底④放置于箱体底部。

步骤2. 将珍珠棉-机柜-1②以及两块珍珠棉-机柜-2③按照爆炸图图示位置，紧贴箱体侧壁放置于珍珠棉-机柜-底④上。

步骤3. 将 inCube20T 控制柜放置于珍珠棉-机柜-1②与两块珍珠棉-机柜-2③之间。

步骤4. 将珍珠棉-机柜-3⑤放置于 inCube20T 控制柜⑨把手一侧的间隙内。

步骤5. 将珍珠棉-机柜-盖⑦放置于 inCube20T 控制柜上方。

步骤6. 将 ARCSP-AIR_TP 示教器-包装⑩与电缆放置于珍珠棉-机柜-盖⑦爆炸图所示位置。

步骤7. 使用 16MM 内六角扳手，令木箱盖与箱体通过内六角圆柱头螺钉 M10×80⑧紧固，完成再包装工作。

3.3 包装材料的安全处置

拆包后，需对包装箱所有零部件进行妥善保存，保存时应注意：

- 储存地点需干燥洁净。
- 储存地点温度应保持稳定。
- 所选储存地点需确保包装箱各部件材料不被损坏。
- 包装箱需保存于室内。

4 inCube20T 控制柜安装与连接

4.1 检查项目

在进行控制柜安装前，以下所列项目必须严格遵守：

- 确保安装人员必须通过本公司的相关培训，并且在遵守国际和当地法律法规的情形下才能进行安装工作。
- 开箱后确定控制柜无磕碰，损坏。
- 确保控制柜安装环境符合本手册“第 1.5 章”的要求。

4.2 安装尺寸

inCube20T 型控制柜为 3U 高度控制柜，支持在 19 寸机柜的安装，具体尺寸详见图 4-1。

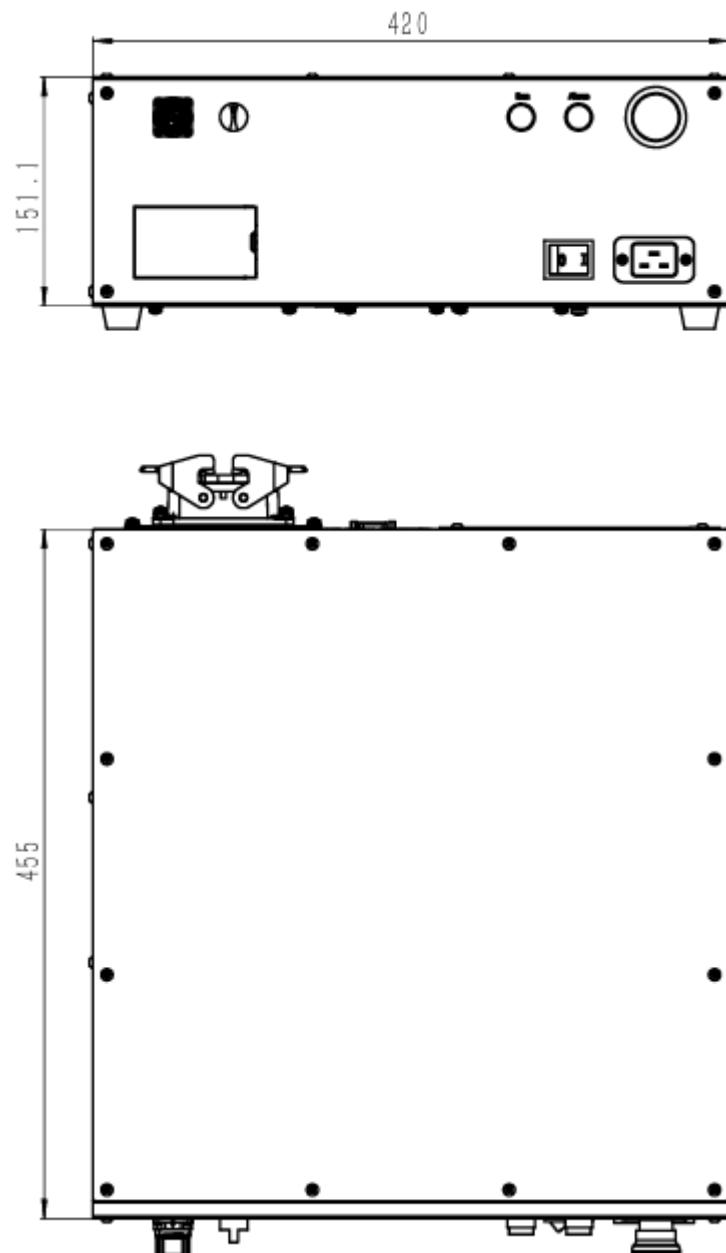


图 4-1 机柜外形尺寸图

4.3 安装方式

直接安装

inCube20T 型控制柜可直接放置在满足安装环境的平台上，平台不允许是运动平台，平台与控制柜四个脚垫的接触点处于一个平面。安装要求如下：

- 正常放置时，平台和四个脚垫均有接触。控制柜放置面允许有一定角度的倾斜，但倾斜角度不大于 30°。
- 控制柜的上表面允许放置一定重量的负载，但负载重量不大于 40kg，负载接触面积不小于柜体上表面的 80%。

19 寸机柜安装

inCube20T 可安装在 19 寸机柜中，要求机柜深度方向大于 600mm，左右两侧留有通风口。可选用图 4-2 所示配件进行安装，安装控制柜可能需要的配件信息详见“附录 A”。

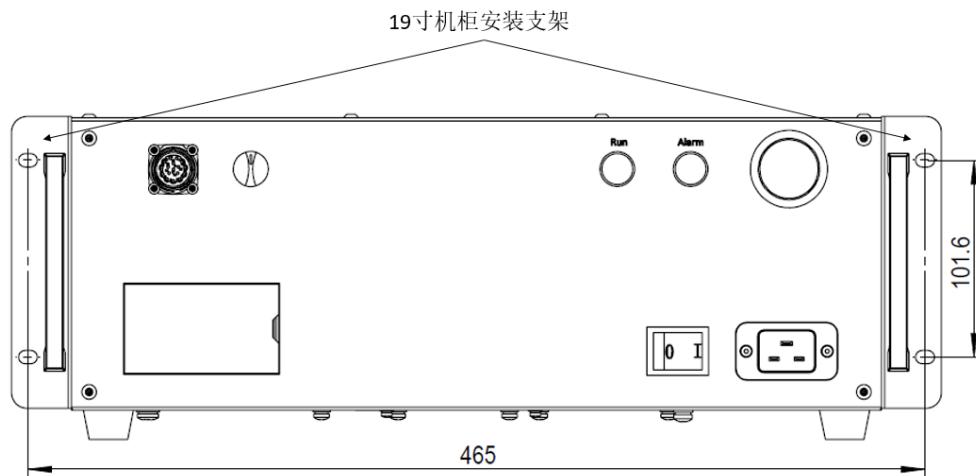


图 4-2 19 寸机柜安装图

当机柜安装在 19 寸机柜中时，要求使用高强度螺钉（如内六角圆柱头螺钉，12.9 级，M5X12 等），同时在控制柜底部安装 19 寸机柜托盘。

机柜叠放

inCube20T 型控制柜最多支持三个机柜的叠加放置，对于使用到多台控制柜且对控制柜占地空间有较高要求的场合，可采用图 4-3 所示的方式将机柜叠加放置。叠加放置使用到的物料信息参考本手册“附录 A”的配件列表。


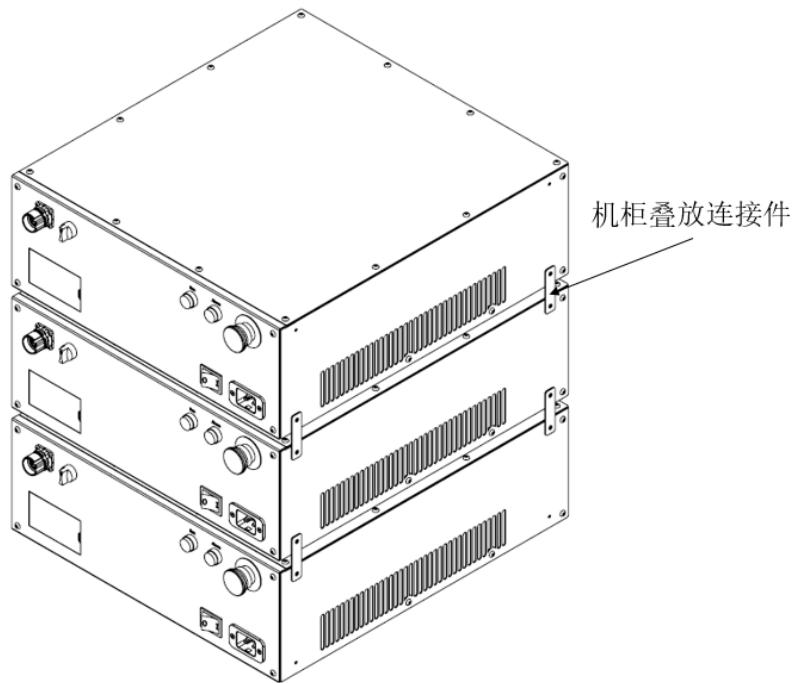


图 4-3 机柜叠加放置

4.4 控制柜接口

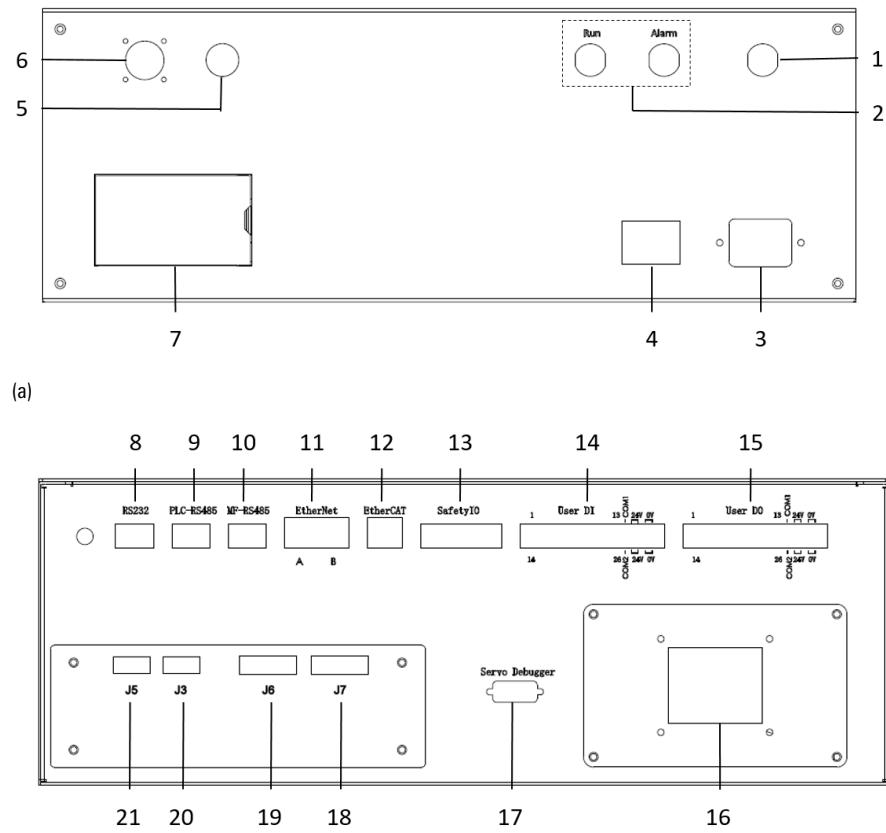

(b) 图 4-4 inCube20T 各接口所在位置示意图

inCube20T 型控制柜所有操作按钮、指示说明、连接接口均设计在前面板上，如图 4-4 所示，每个接口的名称及作用详见表 4-1。

表 4-1 inCube20T 各接口示意说明

| 图示序号 | 接口标示 | 接口名称 | 说明 |
|------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | | 急停按钮 | 遇到紧急情况，按下急停按钮，机器人停止运动 |
| 2 | | 指示灯组 | 显示控制柜运行、告警情况 |
| 3 | | 电源线入口 | 220V 市电接口 |
| 4 | | 电源开关 | 控制柜总电源开关 |
| 5 | | 示教器插拔旋钮 | 插拔示教器时起到屏蔽示教器作用 |
| 6 | | 示教器接口 | 示教器连接口 |
| 7 | | 手动松抱闸使能盒 | 按键可以控制松抱闸使能开关 |
| 8 | RS232 | 用户串口 RS232 | 连接支持 RS232 串口协议的任意设备 |
| 9 | PLC-RS485 | PLC 从站接口 RS485 | 连接支持 Modbus-RTU 主站协议的任意设备 |
| 10 | MF-RS485 | PLC-MF 主站接口 RS485 | 连接配天 PLC-MF 模块，用来扩展用户 DI/DO |
| 11 | EtherNet | 用户 EtherNET 网口 | 连接支持以太网 TCP/IP 协议的任意设备 |
| 12 | EtherCAT | 扩展外轴 EtherCAT 网口 | 连接支持 EtherCAT 总线协议的设备，具体通信协议需要研发人员匹配 |
| 13 | SafetyIO | Safety IO 接口 | 实现安全栅栏、急停输出、急停输入等安全功能 |
| 14 | UserDI | User DI 接口 | 连接支持 DI 功能的任意设备 |
| 15 | UserDO | User DO 接口 | 连接支持 DO 功能的任意设备 |
| 16 | | 重载接口 | 控制柜连接本体接口 |
| 17 | Servo Debugger | 调试接口 | 连接配天伺服调试软件 ServoDebugger |
| 18 | J6 | 磁栅尺与 CAN 接口 | 连接增量型磁栅尺或 CANopen 焊机 |
| 19 | J7 | 编码器接口 | 连接增量型编码器或绝对值编码器 |
| 20 | J3 | 电压输入与电流输入接口 | 连接支持 A0 功能的任意设备，-10V~+10V 或 0-20mA |
| 21 | J5 | PWM 输出与模拟量输出接口 | 连接支持 AI 功能的任意设备，-10V~+10V 或 0-20mA |



上述接口的使用说明参考手册第 5.4 章节控制柜接口使用说明。

提示

4.5 控制柜连接

示教器连接

inCube20T 控制柜前面板左上角为示教器连接接口，采用快插式连接器连接：

- 连接时将 1 号插头平面与 2 号插座平面对齐，如图 4-5 所示，此时，插头和插座上三角形对齐符号对准，然后将连接器推入，顺时针旋转插头 45 度，将插头插座卡紧。
- 拆除时，逆时针旋转插头 45 度，使 1 号插头平面和 2 号插座平面对齐，进而拔出插头。

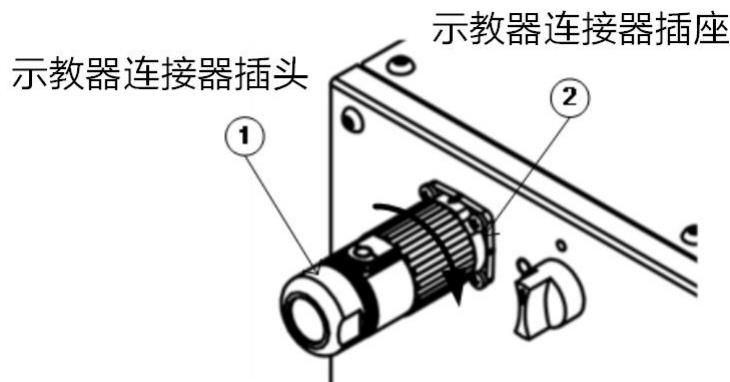


图 4-5 示教器连接

操作机动力编码器连接

inCube20T 型控制柜后面板右下角为操作机动力编码器连接接口，采用重载连接器，重载连接器带有卡紧及防错插功能，连接时，将重载连接器公插插头插入母插插体，扣紧锁扣即可。

重载插头尺寸如图 4-6 所示，重载线径动力线 14.7mm，编码器线 11.5mm，最小弯曲半径为 6D（六倍的线缆直径）。

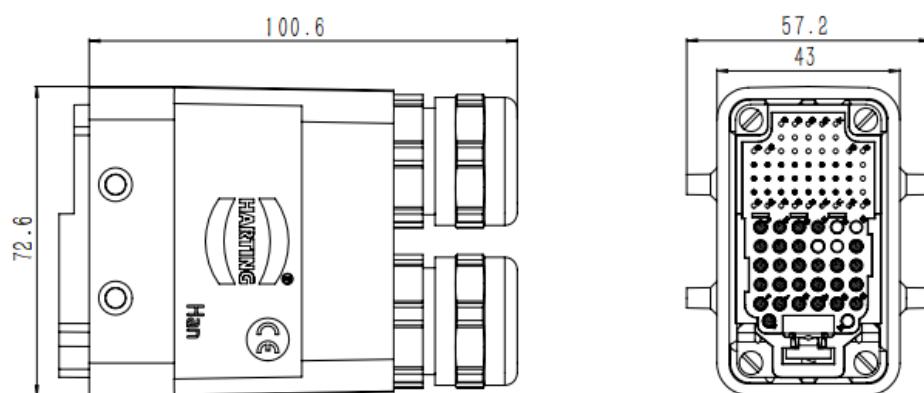


图 4-6 重载插头尺寸图

其他接口连接

“其他接口”主要为 inCube20T 型控制柜为用户预留的接口：

- 对于带有螺纹锁紧机构的用户接口连接时，如用户串口 RS232、Modbus 从站接口 RS485、PLC-MF 主站接口 RS485、Safety IO 接口，连接时须将螺纹拧紧。

- 对于无锁紧机构的用户接口连接时，如扩展外轴 EtherCAT 网口、用户 EtherNET 网口，连接时须将水晶头完全插入插头中；如电源线连接口，连接时，将品字形电源插头完全插入在插座中。



提示

上述接口的连接线缆信息参考“附录 A 配件列表”。

4.6 控制柜电气连接定义

示教器接口定义

inCube20T 型控制柜示教器接口如图 4-7 所示，连接器接口针脚号定义详见表 4-2。

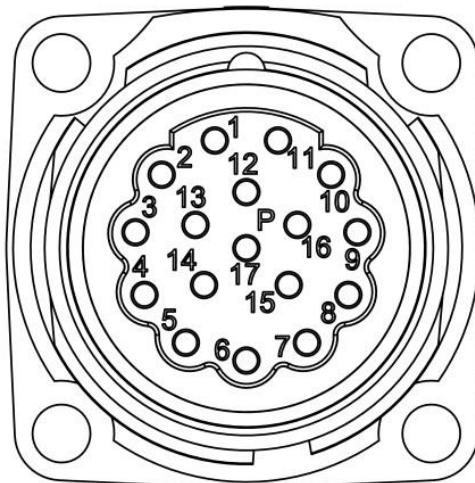


图 4-7 示教器接口

表 4-2 示教器连接器接口针脚号定义

| 针脚号 | 信号名 | 线色 | 针脚号 | 信号名 | 线色 |
|-----|------------|----|-----|-----------|-----|
| 1 | ESTOP_INT+ | 白色 | 9 | +24VD | 黑色 |
| 2 | ESTOP_INT- | 棕色 | 10 | +24VD_RTN | 紫色 |
| 3 | ESTOP_SAF+ | 绿色 | 12 | TX+ | 白/橙 |
| 4 | ESTOP_SAF- | 黄色 | 13 | TX- | 橙 |
| 5 | ENA_INT+ | 灰色 | 14 | RX+ | 白/绿 |
| 6 | ENA_INT- | 橙色 | 15 | RX- | 绿 |
| 7 | ENA_SAF+ | 蓝色 | 17 | 屏蔽层 | 壳 |
| 8 | ENA_SAF_- | 红色 | | | |

重载接口定义

inCube20T 型控制柜重载接口定义如图 4-8 所示，重载接口定义详见表 4-3 和表 4-4。

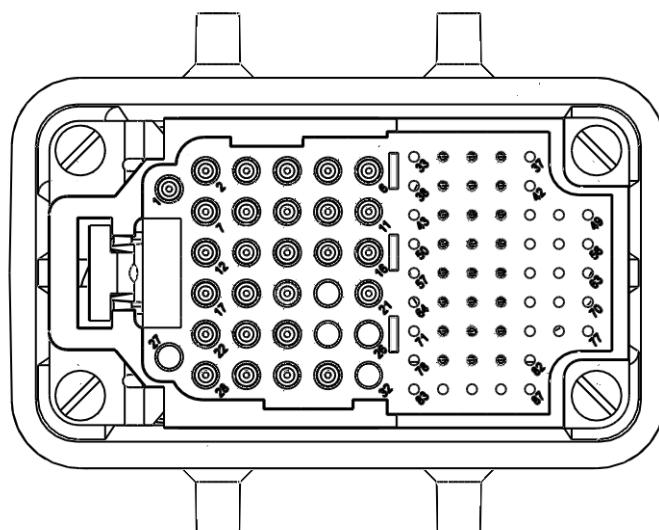


图 4-8 inCube20T 型控制柜重载接口定义

表 4-3 inCube30 型控制柜重载接口动力部分定义

| 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 |
|-----|----|-----|----|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 32 | - | 26 | - | 21 | BR_GND | 16 | A5_BR_2 4+ | 11 | A3_BR_2 4+ | 6 | A1_BR_2 4+ |
| 31 | W6 | 25 | - | 20 | - | 15 | A6_BR_2 4+ | 10 | A4_BR_2 4+ | 5 | A2_BR_2 4+ |
| 30 | V6 | 24 | U6 | 19 | U4 | 14 | V4 | 9 | W4 | 4 | U2 |
| 29 | W5 | 23 | W3 | 18 | V3 | 13 | U1 | 8 | W2 | 3 | V2 |
| 28 | V5 | 22 | U5 | 17 | U3 | 12 | V1 | 7 | W1 | 2 | PE |
| 27 | - | | | | | | | | | 1 | PE |

表 4-4 inCube30 型控制柜重载接口编码器部分定义

| 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 | 引脚号 | 定义 |
|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|
| 81 | J6_PS- | 74 | J6_PS+ | 67 | J6_0V | 60 | J6_5V |
| 80 | J4_PS- | 73 | J4_PS+ | 66 | J4_0V | 59 | J4_5V |
| 79 | J2_PS- | 72 | J2_PS+ | 65 | J2_0V | 58 | J2_5V |
| 53 | J5_PS- | 46 | J5_PS+ | 41 | J5_0V | 36 | J5_5V |
| 52 | J3_PS- | 45 | J3_PS+ | 40 | J3_0V | 35 | J3_5V |
| 51 | J1_PS- | 44 | J1_PS+ | 39 | J1_0V | 34 | J1_5V |



其他接口连接器定义信息参考“第 5 章”。

提示

5 inCube20T 控制柜接口使用说明

5.1 控制柜指示灯说明

inCube20T 型控制柜提供 2 个指示灯，其中：

- 绿色指示灯为运行指示灯，在程序运行时灯亮。
- 红色指示灯为告警指示灯，在控制系统异常时亮。

5.2 控制柜操作按钮说明

电源开关

inCube20T 型控制柜电源开关为带灯船型开关，开关上印有 0/I 字样，正常使用情况下：

- 当开关置于 I 档时，表示控制柜处于开启状态，此时开关内指示灯亮。
- 当开关置于 0 档时，表示控制柜处于关闭状态，此时开关内指示灯不亮。



控制柜的正常启动流程参考第 8 章节。

提示



机柜不使用时，须将开关置于 0 档。

注意

急停按钮

inCube20T 型控制柜急停按钮为蘑菇型急停按钮，按下急停按钮，机器人立刻停止（STOP1）。需要解除安全状态时，应先按照按钮上提示的方向旋起急停按钮。



请勿将急停按钮作暂停功能使用，否则可能导致操作机损坏。

注意

示教器插拔旋钮

inCube20T 型控制柜示教器插拔旋钮，旋钮有 0/1 两个档位：

- 当旋钮置于 1 档时，表示必须连接示教器才能正常使用，否则控制柜告警。
- 当旋钮置于 0 档时，表示可将示教器拔下，此时机器人系统仍可继续运行。

在连接着示教器正常运行时，要拔下示教器，须先将旋钮至于 0，然后再拔下示教器；若要再次连接示教器，需要先插上示教器，等待示教器启动完成，且示教器界面显示网络连接已正常，再将旋钮从 0 置于 1。如果未等待示教器启动完成就操作旋钮，可能会导致机器人停止。




对于拔下示教器仍须运行的系统，拔下前应确认控制柜接有外部控制装置。

注意


5.3 控制柜对外接口使用说明

Safety IO 接口

inCube20T 控制柜 Safety IO 接口，接口各信号定义固定，用户不可配置，Safety IO 接口接线示意图和引脚标识图参考图 5-1，引脚定义参考表 5-1。

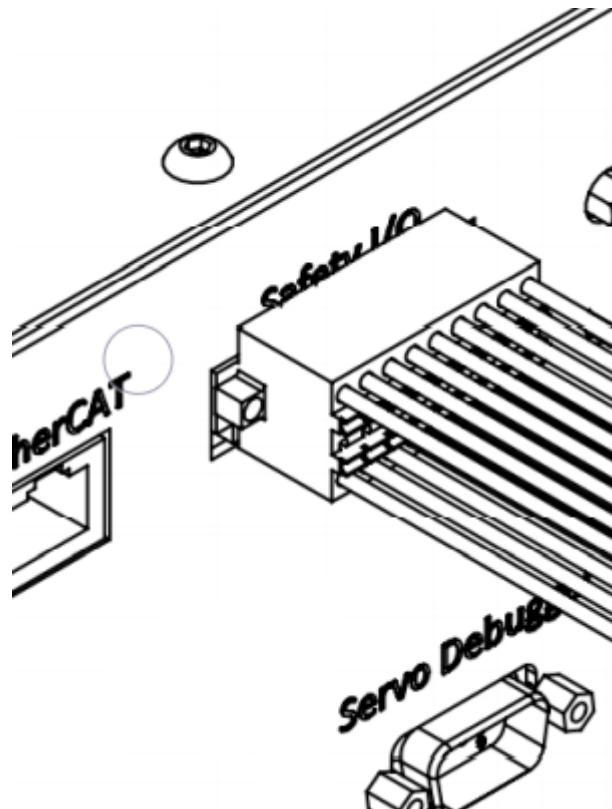

(a) Safety IO 接口接线示意图

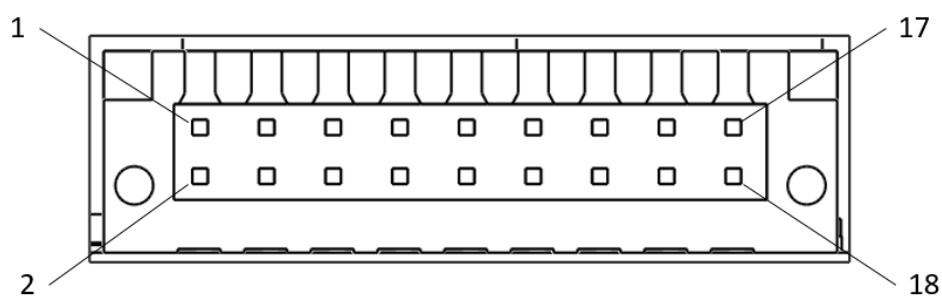

(b) Safety IO 接口引脚标识图

图 5-1 Safety IO 接口和引脚示意图

表 5-1 Safety IO 接口定义列表

| 引脚号 | 信号名 | 信号意义 | In/Out |
|-----|-----------------|------------------------|--------|
| 1 | D+24V_EX | 24V 电源 | Power |
| 2 | EX_ESTOP_DI_SAF | 外部急停输入 | In |
| 3 | D+24V_EX | 24V 电源 | Power |
| 4 | EX_ESTOP_DI_INT | 外部急停输入 | In |
| 5 | D+24V_EX | 24V 电源 | Power |
| 6 | BARRIER_DI_SAF | 安全栅栏输入 | In |
| 7 | D+24V_EX | 24V 电源 | Power |
| 8 | BARRIER_DI_INT | 安全栅栏输入 | In |
| 9 | D+24V_EX | 24V 电源 | Power |
| 10 | EX_SAFE_DI_SAF | 外部安全输入 | In |
| 11 | D+24V_EX | 24V 电源 | Power |
| 12 | EX_SAFE_DI_INT | 外部安全输入 | In |
| 13 | GND_EX | 信号地 | GND |
| 14 | EX_ALARM_DI | 外部报警输入，配天外轴驱动器专用告警输入管脚 | In |
| 15 | ESTOP_OUT_1+ | 急停输出触点 1 正 | Out |
| 16 | ESTOP_OUT_1- | 急停输出触点 1 负 | Out |
| 17 | ESTOP_OUT_2+ | 急停输出触点 2 正 | Out |
| 18 | ESTOP_OUT_2- | 急停输出触点 2 负 | Out |

Safety IO 中提供急停输出、外部急停输入、外部报警输入、外部安全栅栏输入、外部安全确认输入等信号，信号使用方式参考图 5-2 中引脚号 1~18。Safety IO 接口的 24V 不对外部供电。

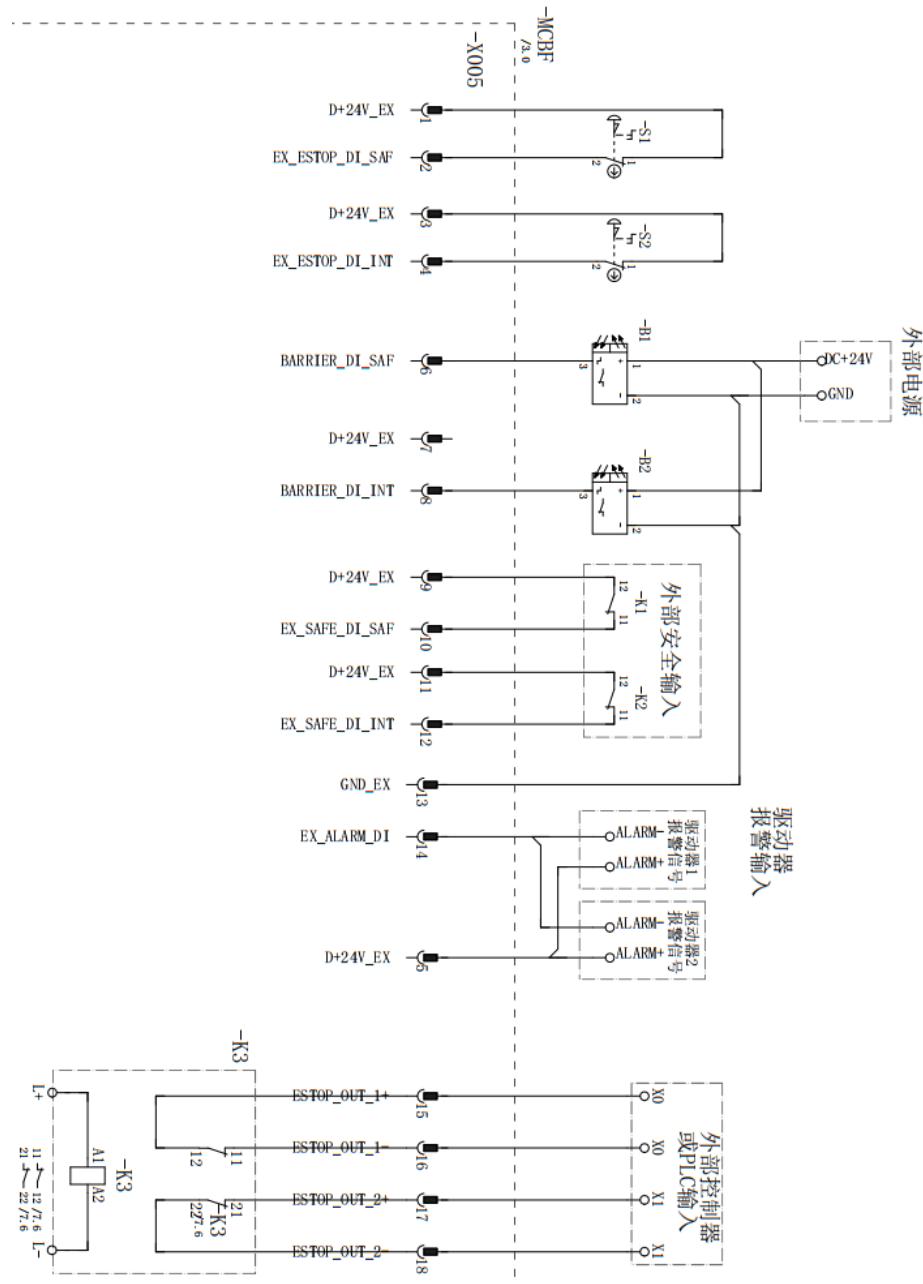


图 5-2 Safety IO 输出信号


User DI 接口

inCube20T 控制柜为用户提供 26 路 DI，2 路输入公共端接口以及 4 路电源接口，此电源接口的 D+24V_EX 和 GND_EX 仅可用于 DI 功能的测试，不可用于高于 0.5W 的功率输出，否则会引起 I/O 功能的异常或失效。


使用 DI 接口时，须使用外部电源。

控制柜的 User DI 和 User DO 使用了相同的连接器，存在插错的可能性。当 User DO 与感性负载连接时，需要连接外部 24V 电源，此时如果 User DI 和 User DO 插错，会引起控制柜的电路损坏。请在使用 User DI 和 User DO 时确保连接器连接到正确的插座上。

User DI 接口接线示意图和接口引脚标号如图 5-3 所示，User DI 接口定义详见表 5-2，接口使用信息参考图 5-4 和图 5-5。User DI 引脚标号会在钣金表面丝印标识出来。

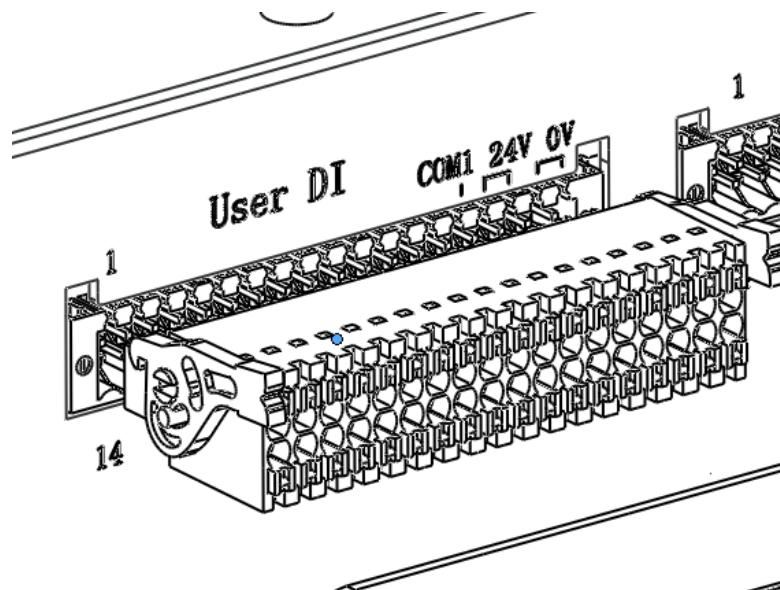

(a) User DI 接口接线示意图

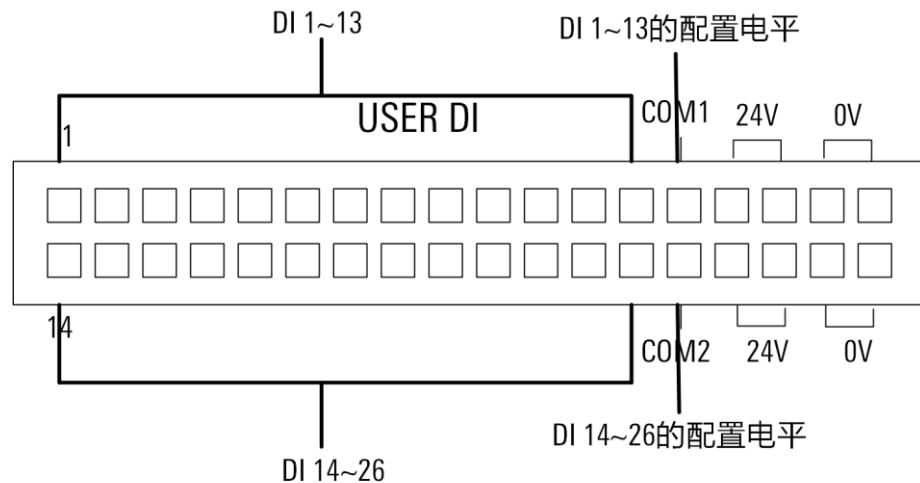

(b) User DI 接口引脚标识图

图 5-3 User DI 接口和引脚示意图

表 5-2 User DI 接口定义列表

| 丝印位置 | 信号意义 | In/Out |
|-------|---------|--------|
| DI 1 | 可配置数字输入 | In |
| DI 2 | 可配置数字输入 | In |
| DI 3 | 可配置数字输入 | In |
| DI 4 | 可配置数字输入 | In |
| DI 5 | 可配置数字输入 | In |
| DI 6 | 可配置数字输入 | In |
| DI 7 | 可配置数字输入 | In |
| DI 8 | 可配置数字输入 | In |
| DI 9 | 可配置数字输入 | In |
| DI 10 | 可配置数字输入 | In |
| DI 11 | 可配置数字输入 | In |

| 丝印位置 | 信号意义 | In/Out |
|-------|---------------|--------|
| DI 12 | 可配置数字输入 | In |
| DI 13 | 可配置数字输入 | In |
| DI 14 | 可配置数字输入 | In |
| DI 15 | 可配置数字输入 | In |
| DI 16 | 可配置数字输入 | In |
| DI 17 | 可配置数字输入 | In |
| DI 18 | 可配置数字输入 | In |
| DI 19 | 可配置数字输入 | In |
| DI 20 | 可配置数字输入 | In |
| DI 21 | 可配置数字输入 | In |
| DI 22 | 可配置数字输入 | In |
| DI 23 | 可配置数字输入 | In |
| DI 24 | 可配置数字输入 | In |
| DI 25 | 可配置数字输入 | In |
| DI 26 | 可配置数字输入 | In |
| COM 1 | DI1-13 输入公共端 | |
| COM 2 | DI14-26 输入公共端 | |
| 24V | 24V 电源 | Power |
| 0V | 信号地 | GND |

可将 PNP 或 NPN 型的传感器信号、开关信号、继电器触点信号作为用户 DI 的输入。inCube20T 控制柜支持 PNP 和 NPN 型传感器输入，当使用到 NPN 型传感器时，需要将该路 DI 对应的公共端与外部 24V 电源正相接，当使用 PNP 型传感器时，需要将该路 DI 对应的公共端与外部电源地相接。控制柜提供两组可配置公共端。其中 COM1 对应 DI1~DI13，COM2 对应 DI14~DI26。

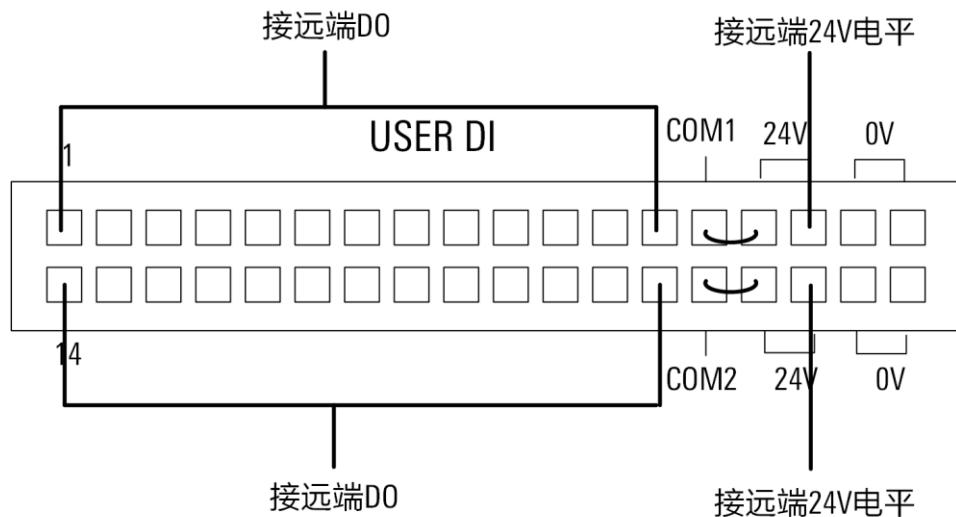


图 5-4 User DI 接口使用说明 (NPN 输入)

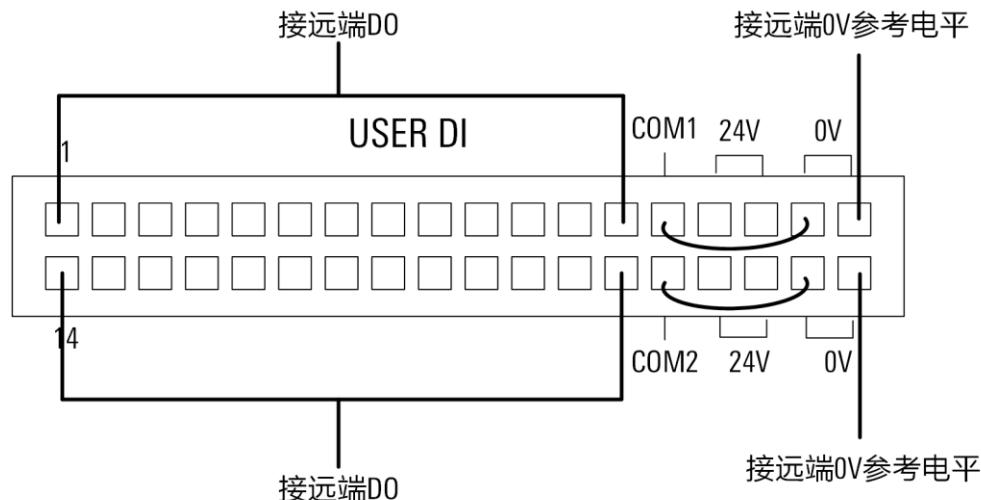


图 5-5 User DI 接口使用说明 (PNP 输入)


User DO 接口

inCube20T 控制柜为用户提供 26 路 DO，4 路续流用电源接口，User DO 接口接线示意图如图 5-5(a)所示，User DO 接口引脚标号如图 5-5(b)所示，User DO 接口定义详见表 5-3。


inCube20T 控制柜为用户提供 26 路 DO 接口，DO 极性为 NPN，所有 DO 的单路最大输入电流为 160mA。当 DO 外接负载时，为避免接口在关断时损坏，需要将“24V”与外部电源相接。接口使用信息参考图 5-5。

若需要外接 PNP 极性的传感器、开关，需要使用相应的极性转接设备。

控制柜的 User DI 和 User DO 使用了相同的连接器，存在插错的可能性。当 User DO 与感性负载连接时，需要连接外部 24V 电源，此时如果 User DI 和 User DO 插错，会引起控制柜的电路损坏。请在使用 User DI 和 User DO 时确保连接器连接到正确的插座上。

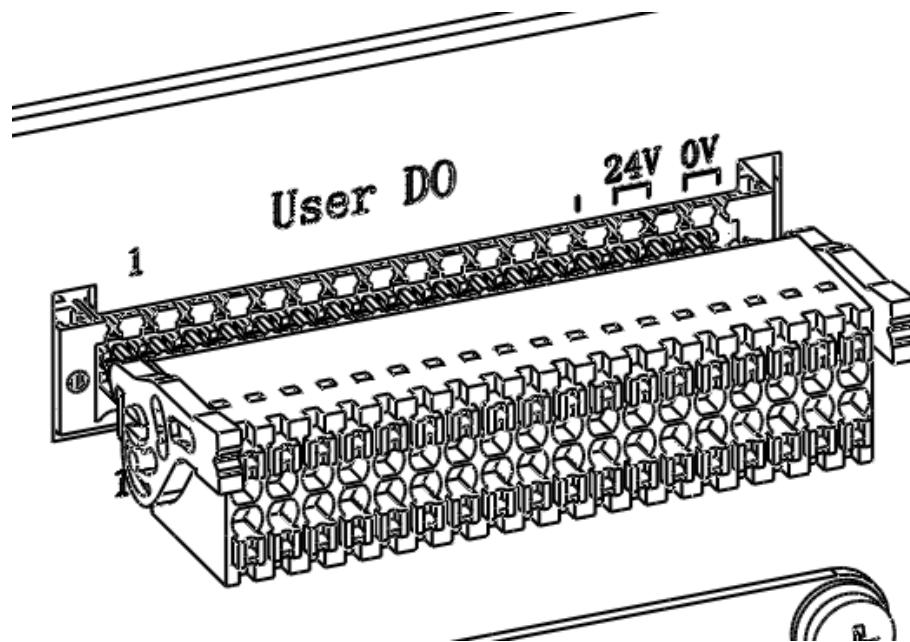

(a) User DO 接口接线示意图

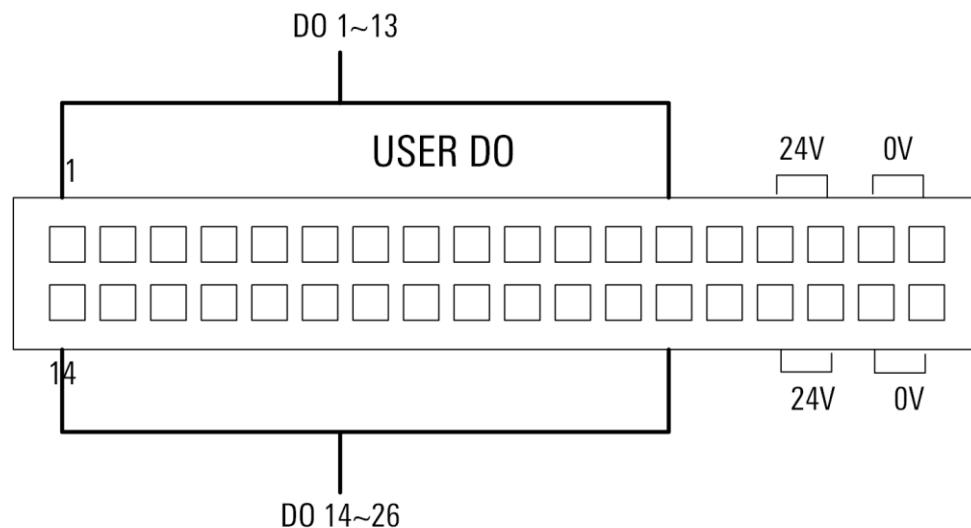

(b) User DO 接口引脚标识图

图 5-5 User DO 接口和引脚示意图

表 5-3 User DO 接口定义列表

| 丝印位置 | 信号意义 | In/Out |
|------|----------|--------|
| DO 1 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 2 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 3 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 4 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 5 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 6 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 7 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 8 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 9 | NPN 数字输出 | Out |

| 丝印位置 | 信号意义 | In/Out |
|-------|----------|--------|
| DO 10 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 11 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 12 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 13 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 14 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 15 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 16 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 17 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 18 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 19 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 20 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 21 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 22 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 23 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 24 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 25 | NPN 数字输出 | Out |
| DO 26 | NPN 数字输出 | Out |
| NC | 未连接 | |
| NC | 未连接 | |
| 24V | 续流用电源接口 | Power |
| 0V | 地 | GND |


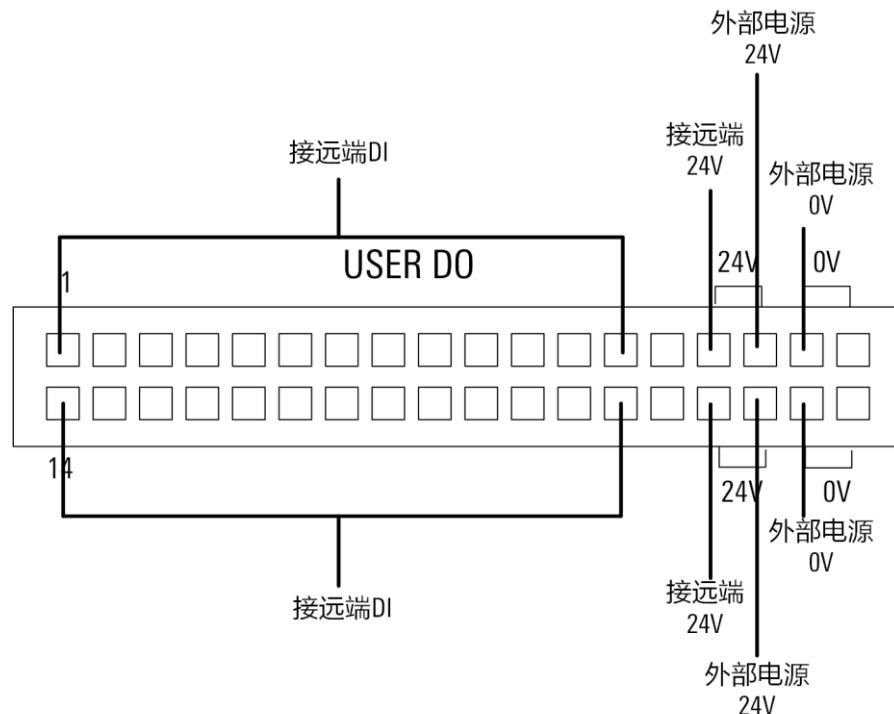


图 5-6 User DO 接口使用说明


用户串口 RS232 接口

inCube20T 控制柜 RS232 接口是为用户提供 RS232 通讯接口，RS232 接口为插拔式接线端子连接器。

当使用到 RS232 接口时，可根据图 5-6 选择和 RS232 接口配对的线缆，RS232 接口接线示意图和引脚标识图参考图 5-7，线缆定义参考表 5-4。

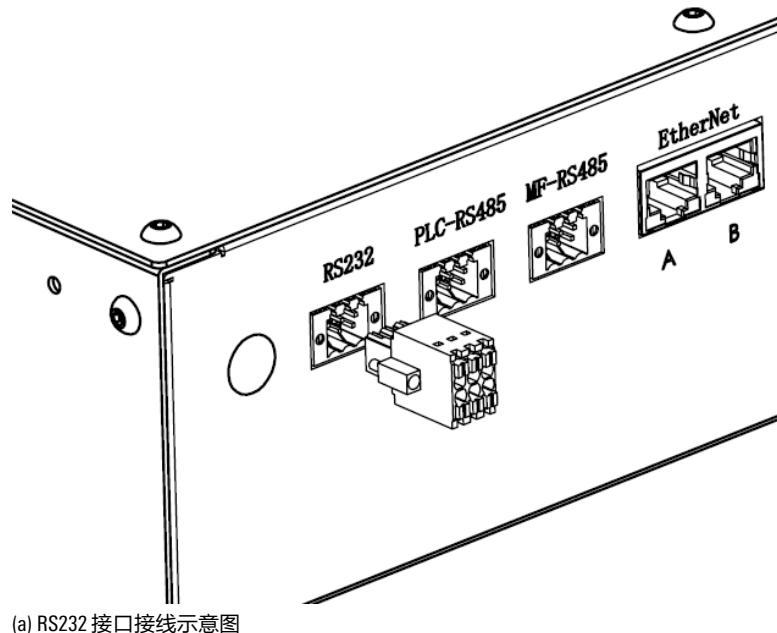

(a) RS232 接口接线示意图

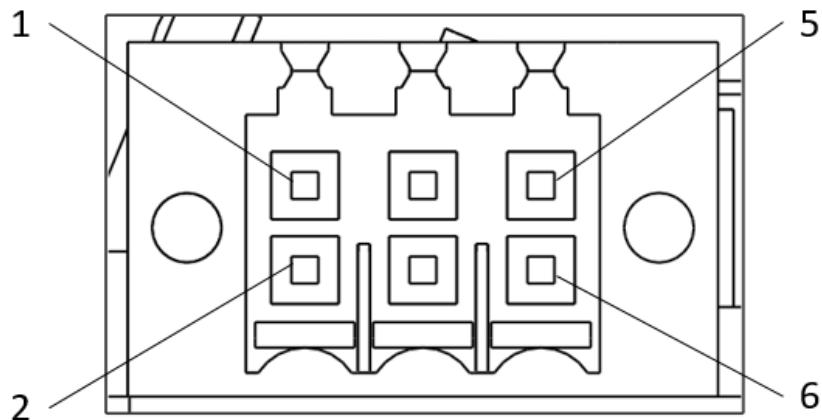

(b) RS232 接口引脚标识图

图 5-6 RS232 接口和引脚示意图


表 5-4 RS232 接口定义图

| 接口 | 引脚 | 线缆定义 | 信号意义 | In/Out |
|-------|----|---------------|-------|--------|
| RS232 | 1 | PC_UART0_RXD | 控制柜发送 | Out |
| | 2 | PC_UART0_TXD | 控制柜接收 | In |
| | 3 | GND_ISO_RS232 | 信号地 | GND |
| | 4 | CHGND | 屏蔽地 | |


MF-RS485 接口

inCube20T 控制柜的 MF-RS485 接口为外扩 MF 接口，MF-RS485 接口为插拔式接线端子连接器。

当使用到该接口时，可自行根据 MF-RS485 引脚标号（参见图 5-7）及 MF-RS485 接口定义（参见表 5-5）接线，也可根据“附录 A inCube20T 配件列表”选择和 MF-RS485 接口配对的线缆。

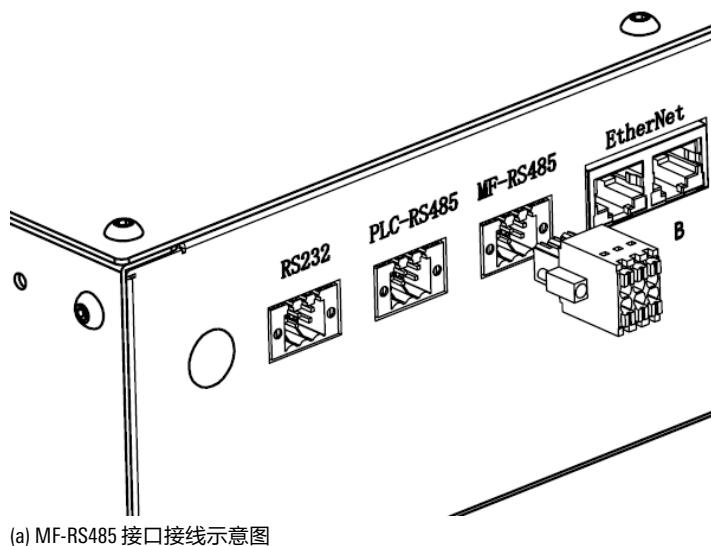

(a) MF-RS485 接口接线示意图

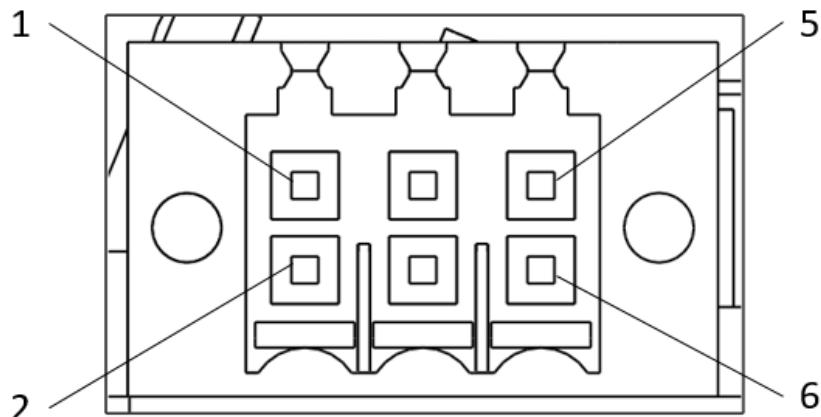

(b) MF-RS485 接口引脚标识图

图 5-7 MF-RS485 接口和引脚示意图

表 5-5 MF-RS485 接口定义列表

| 接口 | 引脚 | 线缆定义 | 信号意义 | In/Out |
|-------------|----|------------|-----------|--------|
| MF-RS485 接口 | 1 | RS485+ | RS485 总线正 | In |
| | 2 | RS485- | RS485 总线负 | Out |
| | 3 | GND_ISO_MF | 隔离信号地 | GND |
| | 4 | CHGND | 屏蔽地 | |

PLC-RS485 接口

inCube20T 控制柜的 PLC-RS485 接口为外部 PLC 从站接口，RS485 接口为插拔式接线端子连接器。

当使用到该接口时，可根据附录 A inCube20T 配件列表和 PLC-RS485 接口配对的线缆，PLC-RS485 接口与 MF-RS485 相同，PLC-RS485 接口接线示意图和引脚标识图参考图 5-7，线缆定义参考表 5-5。

用户 Ethernet 网口

inCube20T 控制柜为用户提供了 2 个用户 Ethernet（以太网）网口，该接口用于连接工业以太网和用以太网通讯的传感器。

用户 Ethernet 网口的接口图参考图 5-8。

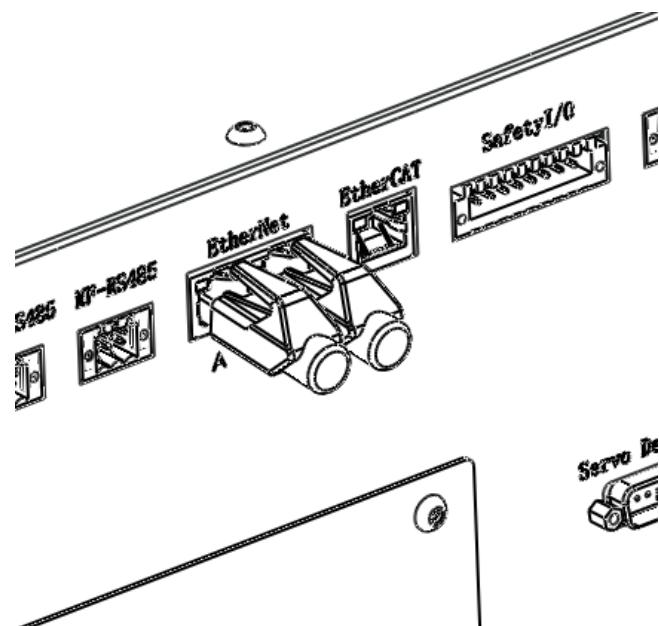


图 5-8 用户 Ethernet 网口的接口图

用户 EtherCAT 网口

inCube20T 控制柜预留 1 个 EtherCAT 接口，作为扩展外轴接口，以及 EtherCAT 协议转换口。用户 EtherCAT 网口的接口图参考图 5-9。

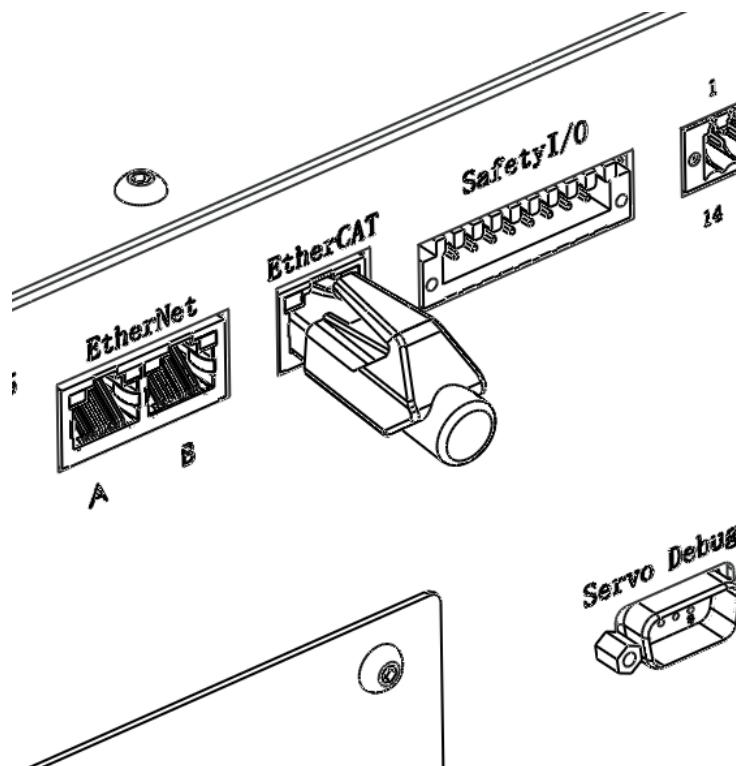


图 5-9 用户 EtherCAT 网口的接口图

外轴扩展使用方式为：外轴驱动器外置，紧凑柜不提供外轴电机与外轴驱动器供电，不提供外轴抱闸供电，外轴与紧凑柜通过 EtherCAT 总线通信，外轴驱动器告警可通过安全 IO 接口连接紧凑柜，控制柜提供两路安全 IO 连接。



提示

inCube20T 控制柜外扩轴 EtherCAT 通讯口连接时可选用“附录 A inCube20T 配件列表”所示的接头进行安装连接。

6 inCube20T 控制柜安全使用

6.1 控制柜接地

inCube20T 型控制柜必须有可靠的地连接，接地连接的主要目的有：

- 接地使得 inCube20T 型控制柜内所有单元电路都有一个公共的参考零电位，使得各个电路的地之间没有电位差，保证系统稳定的工作。
- inCube20T 型控制柜可靠的地连接可防止外界电磁场的干扰。机壳接地为瞬态干扰提供了泄放通道，可使因静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放。
- 能够保证安全的工作。当发生直接雷电的电磁感应时，可避免电子设备损坏；当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或者其他原因直接与机壳相通时，可避免操作人员触电。

inCube20T 型控制柜通过电源线入口中 PE 脚接地，必须确保和控制柜连接的线缆输入端具有可靠的地连接。另外，控制柜柜体提供了接地点，如有需要可将地线接入图 6-1 所示接地点。

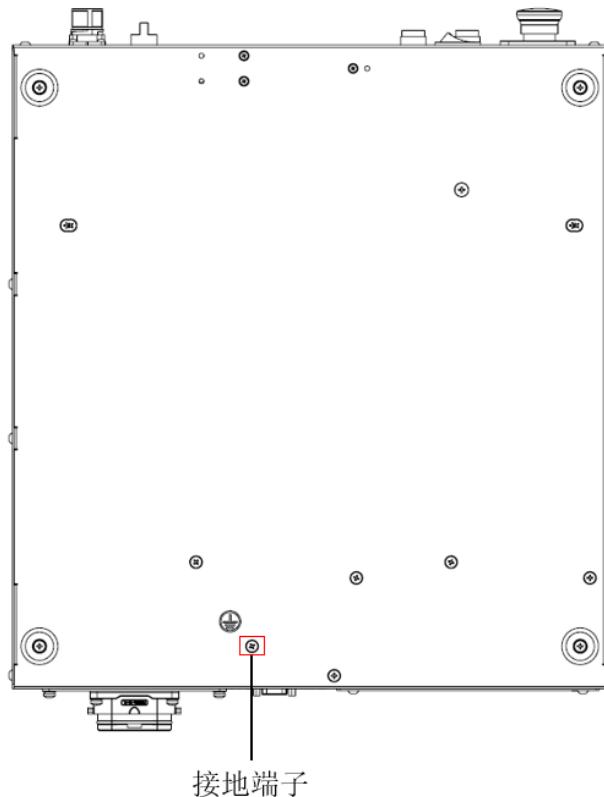


图 6-1 inCube20T 型控制柜地线接入点示意图

6.2 机器人系统安全

本文所指的机器人系统（操作机、控制柜、示教器及其包含的全部软件和硬件）只有构架起外围设备和系统才能正常作业。这些外围设备和系统必须包括机器人安全使用所必须的安全栅栏、外部急停装置、外部安全输入装置。

inCube20T 控制柜 Safty IO 接口中固定了上述安全装置的信号定义，只有当 Safety IO 的安全信号具备合理电平，控制柜才能正常使用，否则控制柜告警。Safety IO 接口安全信号的连接参考图 5-2，图中引脚号的名称及意义详见表 5-1。

安全输入信号包括安全栅栏信号、外部急停输入信号和外部安全输入信号，详见表 6-1。

表 6-1 安全输入信号说明

| 信号名称 | 说明 |
|----------|--|
| 安全栅栏信号 | 为安全围栏所配备的安全光幕信号 支持 PNP 型传感器，须配备外部 DC24V 电源 |
| 外部急停输入信号 | 为与机器人协同完成作业的外部系统提供的急停信号 当拍下外部系统急停按钮时，控制柜外部急停信号有效，机器人按照 STOP0 停止 外部急停输出信号需要有两路，其中一路作为安全链路备份，外部急停输入信号高电平有效 |
| 外部安全输入信号 | 主要为和机器人协同完成作业的外部系统的安全（故障）信号，控制柜将根据外部系统的状态判断是否需要停止机器人。外部安全输入信号为高电平有效 |

6.3 机器人停止方式

根据 GB5226.1-2008《机械电气安全-第 1 部分：通用技术条件》9.2.2 停止功能定义，并结合机器人具体设计，定义 3 种停止方式及相应说明见表 6-2。

表 6-2 停止方式及相应说明

| 类型 | 说明 | | |
|-------|---|---|--|
| STOP0 | Case1 | MCBS 通过内部硬线连接向 DCBS 告警，DCBS 执行立即停止，不保持轨迹，之后 MCBS 延时控制通过可控硅使能切断动力电，属于不可控停止 | |
| | Case2 | DCBS 发生不可控故障，触发自由停止或抱闸停止，属于不可控停止 | |
| | Case3 | 外部突然断电，DCBS 无法执行立即停止，触发抱闸停止，属于不可控停止 | |
| STOP1 | 使机器人快速停止，保持当前规划路径，当机器人停止后，控制驱动器 servo_off，并通过可控硅切断动力电源，属于可控停止 | | |
| STOP2 | 使机器人快速停止并且需要保持当前规划路径，当机器人停止后，不 servo_off，不切断动力电源，属于可控停止 | | |

7 inCube20T 控制柜启动

为保证 inCube20T 型控制柜能够正常的启动及使用，务必严格按照以下步骤进行启动操作。

步骤1. 目检控制柜外观，检验柜体是否被磕碰、变形。

步骤2. 确认控制柜无凝露和水滴，开机前应确保柜体内无水滴。

步骤3. 安装控制柜，参考“**第 4.3 章节**”控制柜安装。

步骤4. 连接动力编码器线缆，参考“**第 4.5 章节**”动力编码器连接。

步骤5. 连接示教器，参考“**第 4.5 章节**”示教器连接。

步骤6. 确保示教器插拔旋钮置于 I 档，参考“**第 5.2 章节**”示教器插拔旋钮。

步骤7. 连接控制柜电源线，参考“**第 4.5 章节**”其他接口连接。

步骤8. 连接 Safety IO 安全输入，参考“**第 6.2 章节**”机器人系统安全。

步骤9. 打开控制柜开关，参考“**第 5.2 章节**”控制柜电源开关。

步骤10. 配置外部 IO 接口，参考控制柜操作手册。

8 例行维护项目和周期

inCube20T 型控制柜多轴驱动调试接口位于控制柜后面板，参考图 8-1，当调试多轴驱动参数时，需使用 RS422 转 USB 线缆连接到图示接口。

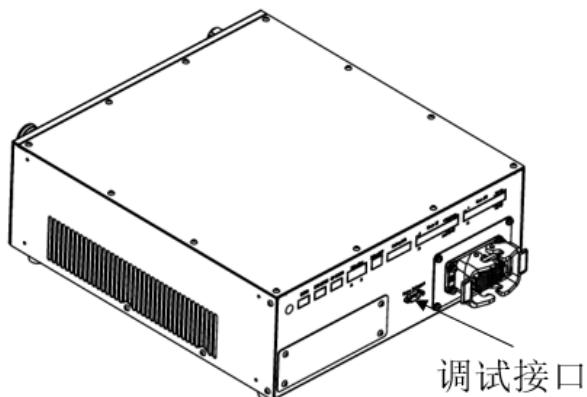


图 8-1 控制柜多轴驱动调试接口

inCube20T 型控制柜的例行维护项目和周期见表 8-1。

表 8-1 例行维护项目和周期

| 维护项目 | 维护周期 |
|-------|------|
| 急停开关 | 6 个月 |
| 电源开关 | 6 个月 |
| 指示灯 | 6 个月 |
| 重载连接器 | 6 个月 |
| 风扇及风道 | 6 个月 |
| 连接器 | 6 个月 |

维护流程步骤

检查柜内接线是否牢靠，连接器是否有松动，电源开关、急停按钮、是否能够正常按下或拍下，插拔旋钮是否能够旋动，指示灯等指示装置是否能正常发出信号，重载连接器连接是否松动，风扇是否正常旋转，柜内是否积累较多灰尘。

防尘网更换

inCube20T 在控制柜风道入口处安装有一个防尘网，参考图 8-2，正常使用情况下，控制柜防尘网应每 3 个月进行清洗，隔一年进行更换；当环境恶劣的情况下，应该缩短更换及清洗周期。

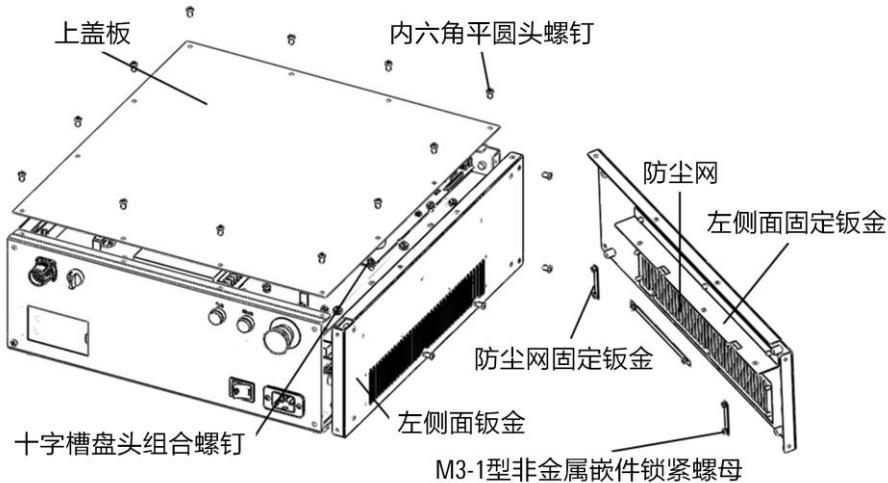


图 8-2 防尘网更换或清洗

防尘网拆卸步骤：

- 步骤1. 用内六角扳手将上盖板的 $M4 \times 8$ 内六角平圆头螺钉拆下并取下上盖板。
- 步骤2. 用内六角扳手将 $M4 \times 8$ 内六角平圆头螺钉拆下，用十字螺丝刀拆下固定左侧面钣金的 $M4 \times 8$ 十字槽盘头组合螺钉。
- 步骤3. 整体取下左侧面钣金和左侧面固定钣金。
- 步骤4. 将左侧面钣金内侧的 6 个 M3 的 1 型非金属嵌件锁紧螺母使用六角扳手拆下，并取下防尘网固定钣金。
- 步骤5. 拆下防尘网进行清洗或更换。

防尘网安装步骤：

- 步骤1. 将清洗后的或者新的防尘网通过其自带的双面胶粘至左侧面钣金上。
- 步骤2. 使用 6 个 M3 的 1 型非金属嵌件锁紧螺母将防尘网固定钣金固定于左侧面钣金上。
- 步骤3. 使用 $M4 \times 8$ 内六角平圆头螺钉将左侧面钣金和左侧面固定钣金整体固定于控制柜上，将左侧面钣金安装在控制柜左侧；使用 $M4 \times 8$ 十字槽盘头组合螺钉，将左侧面固定钣金固定于控制柜上中间隔板。
- 步骤4. 使用 $M4 \times 8$ 内六角平圆头螺钉将上盖板固定。

9 常见故障及处理

指示灯

指示灯等指示装置不能正常发出信号时，首先确定指示灯及电源模块连接线路有无故障；如线路无故障则更换指示装置，观察是否能正常发出信号。

重载连接器

当重载连接器等连接装置出现松动时应在关机的情况下将重载连接器插头与插座部分分离重新插接并紧固，确保连接可靠。

风扇

当风扇不正常转动时，首先确定风扇连接线路有无故障；如线路无故障则更换风扇，观察是否正常转动。

保险丝

当出现控制柜电源指示灯亮，但某些电气元件不能上电的情况时，请检查转接板上相应的保险丝是否烧坏，若有烧坏的情况请根据表 9-1 更换保险丝。

表 9-1 各保险丝作用及更换说明

| MCBS | | | | |
|------|----|----------|------------|------------------|
| 序号 | 标号 | 型号 | 参数 | 意义 |
| 1 | F1 | 0454001. | 1A/125VAC | 本体，24VDC 隔离电源 |
| 2 | F2 | 0454002. | 2A/125VAC | 示教器，24VDC 电源 |
| 3 | F3 | 0454001. | 1A/125VAC | 面板，24VDC 电源 |
| 4 | F4 | 0454001. | 1A/125VAC | 风扇，24VDC 电源 |
| 5 | F5 | 0454002. | 2A/125VAC | MCBS 板，24VDC 电源 |
| 6 | F6 | 0454001. | 1A/125VAC | 安全 IO，24VDC 隔离电源 |
| DPBS | | | | |
| 序号 | 标号 | 型号 | 参数 | 意义 |
| 1 | F1 | 215010 | 10A/250VAC | DPBS 板，220VAC 电源 |

10 存储条件

控制柜在长期储存时应放置在避免阳光直射、防水的阴凉处，具体环境要求如下表 10-1：

表 10-1 控制柜长期储存环境条件

| 参数 | 数值 |
|--------|--------------|
| 最低环境温度 | -25°C |
| 最高环境温度 | +60°C |
| 最大湿度 | 恒温条件下 90%无凝露 |

附录 A inCube20T 配件列表


附表 1 inCube20T 控制柜安装配件列表

| 配件名称 | 配件料号 | 数量 | 配件属性 |
|------------------------|--------------|----|---------------|
| inCube20T-19 寸机柜安装支架-左 | P01035000764 | 1 | 选配 |
| inCube20T-19 寸机柜安装支架-右 | P01035000765 | 1 | 选配 |
| inCube20T-拉手 | P01055000251 | 2 | 选配（需配合安装支架使用） |
| ARCCD20-柜体叠放连接件 | P01035000521 | 8 | 选配 |

附表 2 inCube20T 控制柜线缆配件列表

| 配件名称 | 配件料号 | 对应接口 | 配件属性 |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|
| inCube20T-柜外重载线束 | P04082000567 | 重载接口 | 标配（长度 5 米） |
| ARCC-示教器外部线束 | P04082000346 | 示教器接口 | 标配（长度 5 米） |
| inCube20T-电源线 | P04082001272 | 电源线入口 | 标配（长度 3 米） |
| SCRC10-柜外 RS232 线束 | P04082000843 | RS232 | 选配（长度 3 米） |
| SCRC10-柜外 RS485 线束 | P04082000844 | PLC-RS485 | 选配（长度 5 米） |
| SCRC10-柜外 RS485 线束 | P04082000844 | MF-RS485 | 选配（长度 5 米） |
| 工业网线 | P04082000279 | Ethernet | 选配（长度 5 米） |
| | P04082000279 | EtherCAT | 选配（长度 5 米） |
| inCube20T-用户 DI 端子模块线缆 | P04082001304 | User DI | 选配 |
| inCube20T-用户 DO 端子模块线缆 | P04082001305 | User DO | 选配 |
| USB 转 RS422/RS485 线缆 | P04082000251 | Servo Debugger | 选配 |
| inCube20T-安装扣板钣金 | P01035000547 | - | 选配 (需同时选配) |
| MCBS-IEB 扣板 | P05245000108 | - | |
| inCube20T-MCBS 和扣板连接线 | P04082000595 | - | |
| PWM 与模拟量输出_电压与电流输入线缆 | P04082000594 | J3\J5 | 选配（长度 5 米） |
| 磁栅尺与 CAN_编码器共用线束 | P04082000596 | J6\J7 | 选配（长度 5 米） |

附录 B inCube20T 配件说明

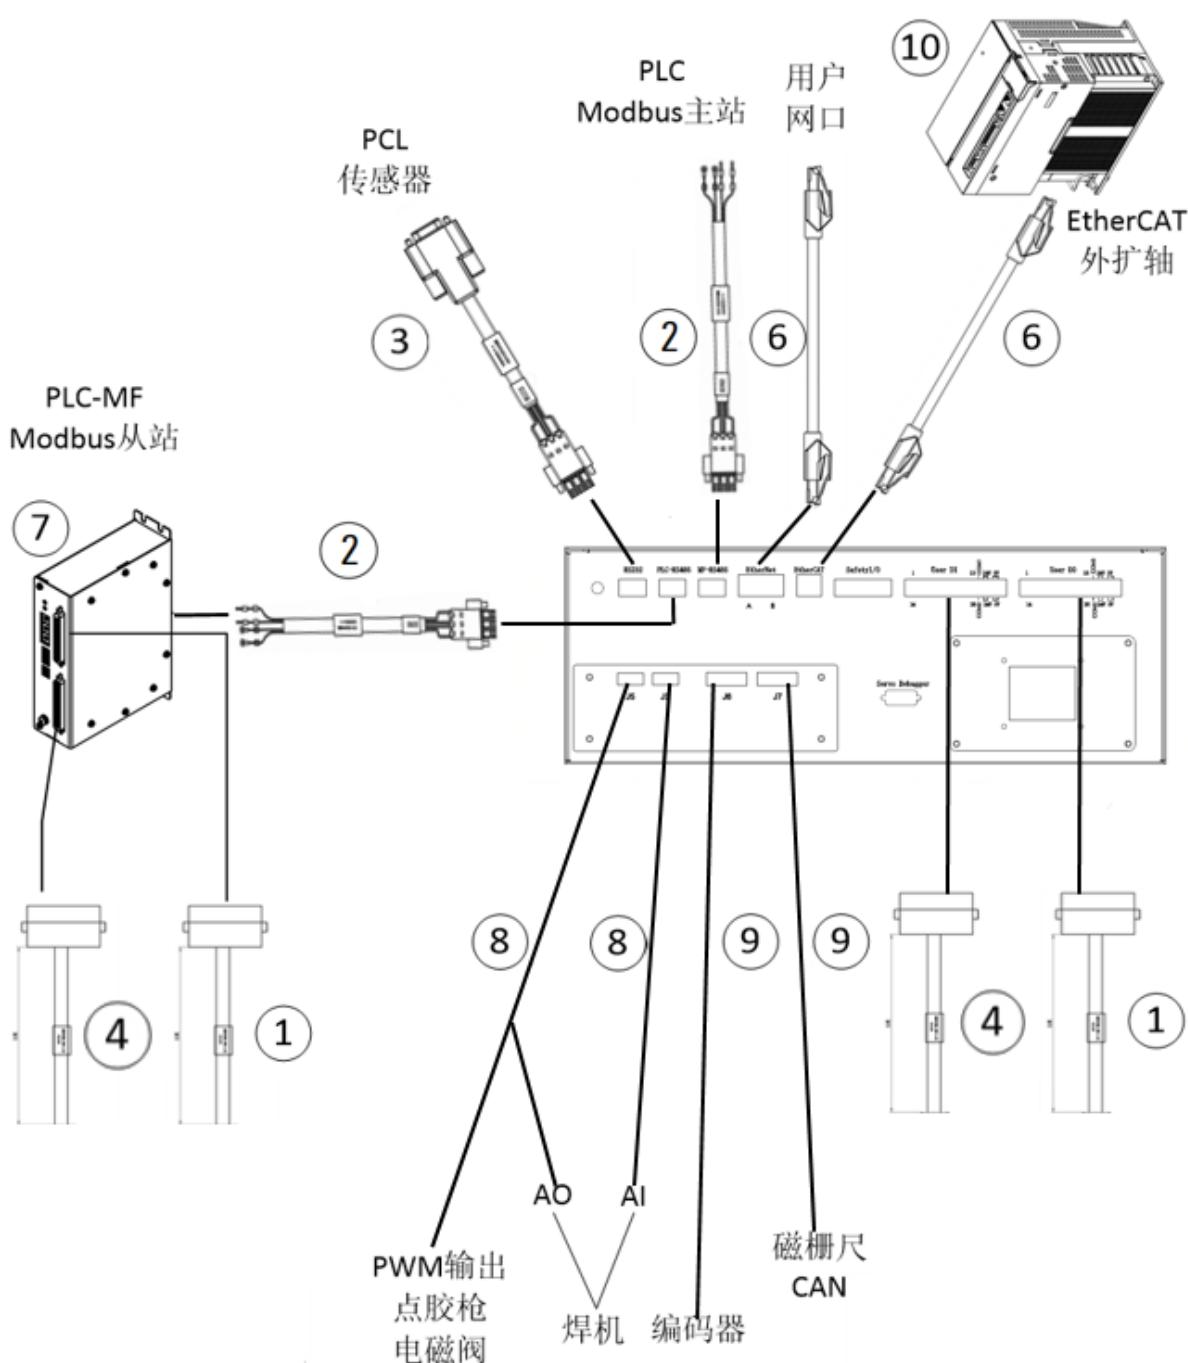

附图 1 inCube20T 控制柜配件图

重载接口外部配线

重载接口外部配线的基本规格及安装方式详见附表 1。

附表 1 重载接口外部配线基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | inCube20T-柜外重载线束 | 器件代号 | P04082000567 |
|--------|---|----------------------------|------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | | 重载, 金属上壳, 母端子, 金属外壳, 贴纸保护盖 | | | |
| B 端连接器 | | 重载, 金属上壳, 母端子, 金属外壳, 贴纸保护盖 | | | |

| | | | |
|----|--|------|---------|
| 线缆 | 定制线缆: 8×18AWG+6×20AWG+9×22AWG+ (9×2×24AWG) | 线缆长度 | 5米 (标配) |
|----|--|------|---------|



- inCube20T-柜外重载线束的控制柜侧接口与本体侧接口线序一一对应。
- 重载接口的定义参考第 5.6 章节的内容。

提示

示教器接口外部配线

inCube20T-示教器线束的基本规格及安装方式详见附表 2。

附表 2 inCube20T-示教器线束基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | ARCC-示教器外部线束 | 器件代号 | P04082000346 |
|--------|---|-----------------------------------|--------------|------|--------------|
| A 端连接器 | | M23 母头 | | | |
| B 端连接器 | | 示教器 | | | |
| 线缆 | | 共 14 芯, 其中 4 芯为超 5 类网线, 剩余 10 芯直连 | 线缆长度 | 5 米 | |



示教器接口端的定义参考“第 4.6 章节”的内容

提示

电源接口外部配线

inCube20T-电源线线束的基本规格及安装方式详见附表 3。

附表 3 inCube20T-电源线线束基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | inCube20T-电源线线束 | 器件代号 | P04082001306 |
|--------|---|-------------------------|-----------------|------|--------------|
| A 端连接器 | | 电源连接器插头 | | | |
| B 端连接器 | | 三芯插头 | | | |
| 线缆 | | 3 芯, 1.0mm ² | 线缆长度 | 3 米 | |

User DO 接口外部配线

inCube20T-用户 DO 端子模块线缆的基本规格及安装方式详见附表 4。

附表 4 inCube20T-用户 DO 端子模块线缆基本规格及安装方式

| 序号 | 1 | 名称 | inCube20T-用户 DO 端子模块 | 器件代号 | P04082001305 |
|--------|---|--|----------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | | 魏德米勒, C2P 3.50_36_180LR SN OR BX 快插端子连接器 | | | |

| | |
|--------|-------------------------|
| B 端连接器 | 欧式冷压端子 |
| 线缆 | 36 芯 0.3mm ² |



提示

- inCube20T 用户 DI 端子模块线缆两端连接器线序与号码管标号一一对应。
- inCube20T 用户 DI 端子模块线缆序号和控制柜、UserDI 接口号一一对应。
- 如自选线束，建议选取线径为 AWG26-AWG16 的线缆。

User DI 接口外部配线

inCube20T-用户 DI 端子模块线缆的基本规格及安装方式详见附表 5。

附表 5 inCube20T-用户 DI 端子模块线缆基本规格及安装方式

| 序号 | 1 | 名称 | inCube20T-用户 DI 端子模块 | 器件代号 | P04082001304 |
|--------|--|----|----------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | 魏德米勒, C2P 3.50_36_180LR SN OR BX 快插端子连接器 | | | | |
| B 端连接器 | 欧式冷压端子 | | | | |
| 线缆 | 36 芯 0.3mm ² | | | | |



提示

- inCube20T 用户 DI 端子模块线缆两端连接器线序与号码管标号一一对应。
- inCube20T 用户 DI 端子模块线缆序号和控制柜、UserDI 接口号一一对应。
- 如自选线束，建议选取线径为 AWG26-AWG16 的线缆。

RS232 接口外部配线

inCube20T- RS232 接口外部配线的基本规格及安装方式详见附表 6。

附表 6 inCube20T- RS232 接口外部配线基本规格及安装方式

| 序号 | 3 | 名称 | iSCRC10-柜外 RS232 线束 | 器件代号 | P04082000843 |
|--------|--|----|---------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | 魏德米勒, C2P 3.50/06/180F SN BK BX 快插端子型连接器 | | | | |
| B 端连接器 | D_SUB, DB9 公头, 插头, 塑封外壳 | | | | |
| 线缆 | 3×0.25mm ² 屏蔽线 | | 线缆长度 | 3 米 | |

PLC-RS485 接口外部配线

inCube20T- PLC-RS485 线缆基本规格详见附表 7。

附表 7 inCube20T-外扩 Modbus 线缆基本规格

| 序号 | 2 | 名称 | SCRC10-柜外 RS485 线束 | 器件代号 | P04082000844 |
|--------|--|----|--------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | 魏德米勒, C2P 3.50/06/180F SN BK BX 快插端子型连接器 | | | | |
| B 端连接器 | 冷压端子 | | | | |
| 线缆 | 2×2×0.25mm ² 双绞屏蔽线 | | 线缆长度 | 5 米 | |

MF-RS485 接口外部配线

inCube20T-MF-RS485 线缆基本规格同附表 7。

Ethernet 接口外部配线

工业网线基本规格详见附表 8。

附表 8 inCube20T-工业网线基本规格

| | | | | | |
|----|-----------|----|-----------|------|--------------|
| 序号 | 6 | 名称 | 工业网线 | 器件代号 | P04082000279 |
| 品牌 | Hellolink | 线缆 | 4 芯 AWG26 | 线缆长度 | 5 米 |

EtherCAT 接口外部线缆

工业网线基本规格同附表 8。

Servo Debugger 外部配线

USB 转 RS422/RS485 线缆基本规格详见附表 9。

附表 9 USB 转 RS422/RS485 线缆基本规格

| | | | | | |
|--------|-----|----|----------------------|-------|--------------|
| 序号 | - | 名称 | USB 转 RS422/RS485 线缆 | 器件代号 | P04082000251 |
| A 端连接器 | DB9 | | 品牌/型号 | Z-TEK | |
| B 端连接器 | USB | | 品牌/型号 | Z-TEK | |
| 线缆 | 5 芯 | | 线缆长度 | 1.8 米 | |

扣板相关选配件

inCube20T-安装扣板钣金基本规格及安装方式详见附表 10~附表 11。

附表 10 inCube20T-安装钣金基本规格及安装方式

| | | | | | |
|------|------------------------------------|------|------------------|------|--------------|
| 序号 | - | 名称 | inCube20T-安装扣板钣金 | 器件代号 | P01035000547 |
| 长 | 185mm | 宽 | \ | | |
| 高 | 60mm | 板厚 | 1.2mm | | |
| 安装方式 | \ | 安装螺钉 | 4 个内六角平圆头螺钉 M4X8 | | |
| 用途 | 用于将 MCBS-IEB 扣板固定在 inCube20T 型控制柜中 | | | | |

附表 11 MCBS-IEB 扣板基本规格

| | | | | | |
|----|----|----|-------------|------|--------------|
| 序号 | - | 名称 | MCBS-IEB 扣板 | 器件代号 | P05245000108 |
| 说明 | 扣板 | | | | |



提示

两端 DF50S 点号一一对应。

J3\J5 接口外部配线

PWM 与模拟量输出_电压与电流输入线缆基本规格详见附表 12。

附表 12 PWM 与模拟量输出_电压与电流输入线缆基本规格

| 序号 | 8 | 名称 | PWM 与模拟量输出_电压与电流输入线缆 | 器件代号 | P04082000594 |
|--------|------------------------|----|----------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | 广濑, DF51-10DS-2C | | | | |
| B 端连接器 | 欧式端子 C0.5-8 | | | | |
| 线缆 | 10CX0.2mm ² | | 线缆长度 | 5 米 | |

J6\J7 接口外部配线

磁栅尺与 CAN_编码器共用线束基本规格详见附表 13。

附表 13 磁栅尺与 CAN_编码器共用线束基本规格

| 序号 | 9 | 名称 | 磁栅尺与 CAN_编码器共用线束 | 器件代号 | P04082000596 |
|--------|--------------------------------------|----|------------------|------|--------------|
| A 端连接器 | 景源荣 SCSI 14P M | | | | |
| B 端连接器 | 欧式端子 C0.5-8 | | | | |
| 线缆 | 景源荣 10.0 十二芯 (6 对) 屏蔽 编制黑色线, φ 10 | | 线缆长度 | 5 米 | |

inCube20T-19 寸机柜安装支架

inCube20T-19 寸机柜安装支架的基本规格及安装方式详见附表 14~附表 16。

附表 14 inCube20T-19 寸机柜安装支架基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | inCube20T-19 寸机柜安装支架-左 | 器件代号 | P01035000764 |
|------|--|----|------------------------|--------------------|--------------|
| 长 | 31.5mm | | 宽 | 31mm | |
| 高 | 150.8mm | | 板厚 | 1.5mm | |
| 安装方式 | 参考第 4.3 章节 | | 安装螺钉 | 4 个十字槽盘头组合螺钉 M4X10 | |
| 用途 | 用于安装在 19 寸机柜中。安装时柜子左右两侧通过搬运拉手和 19 寸机柜固定, 底部需放置机柜托板来承重。 | | | | |

附表 15 inCube20T-19 寸机柜安装支架基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | inCube20T-19 寸机柜安装支架-右 | 器件代号 | P01035000765 |
|----|---|----|------------------------|------|--------------|
| | | | | | |

| | | | |
|------|---|------|--------------------|
| 长 | 88mm | 宽 | 15mm |
| 高 | 150.8mm | 板厚 | 1.5mm |
| 安装方式 | 参考“第 4.3 章节” | 安装螺钉 | 2 个十字槽盘头组合螺钉 M4X10 |
| 用途 | 用于安装在 19 寸机柜中。安装时柜子左右两侧通过搬运拉手和 19 寸机柜固定，底部需放置机柜托板来承重。 | | |

附表 16 inCube20T-拉手基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | 拉手 | 器件代号 | P0105500021 |
|------|--|------|--------------------|------|-------------|
| 长 | 112.5mm | | 宽 | 11mm | |
| 高 | 23mm | | | | |
| 安装方式 | 参考“第 4.3 章节” | 安装螺钉 | 2 个十字槽盘头组合螺钉 M5X10 | | |
| 用途 | 用于安装在 19 寸机柜中。安装时柜子左右两侧通过搬运拉手和 19 寸机柜固定，底部需放置机柜托板来承重 | | | | |

inCube20T-柜体叠放连接件

inCube20T-柜体叠放连接件的基本规格及安装方式详见附表 17。

附表 17 inCube20T-柜体叠放连接件基本规格及安装方式

| 序号 | - | 名称 | inCube20T-柜体叠放连接件 | 器件代号 | P01035000521 |
|------|--------------|------|--------------------|-------|--------------|
| 长 | 88mm | | 宽 | 15mm | |
| 高 | - | | 板厚 | 1.5mm | |
| 安装方式 | 参考“第 4.3 章节” | 安装螺钉 | 2 个十字槽盘头组合螺钉 M4X10 | | |
| 用途 | 用于柜体叠放 | | | | |



微信公众号



官方网站

服务热线：400-990-0909

官方网站：<http://www.peitianrobot.com.cn/>

UM-P05110000062-001 / V1.0.0 / 2025.06.11

© 版权所有 2011-2025配天机器人保留所有权利.

有关产品特性和可用性说明并不构成性能保证，仅供参考。所交付产品和所执行的服务范围以具体合同为准。